

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE



**OMI 205P OMI 215P
OMI 225P OMI 245P**

Český výrobce svářecích strojů

www.omc.cz

1. OBSAH

str.

1. Obsah	2
2. Úvod	3
3. Popis	3
4. Technická data	3
5. Omezení použití	3
6. Bezpečnostní pokyny	4
7. Instalace	6
8. Vybavení strojů OMI 205P – OMI 245P	6
9. Připojení do sítě	6
10. Ovládací prvky	7
11. Připojení svařovacího hořáku	8
12. Nastavení svařovacích režimů	9
13. Nastavení svařovacích parametrů	10
14. Než začnete svařovat	12
15. Údržba	12
16. Upozornění na možné problémy a jejich odstranění	13
17. Postup pro demontáž a montáž zakrytování stroje	13
18. Seznam kladek posuvů	13
19. Seznam dílů posuvů	13
20. Objednání náhradních dílů	14
21. Graf. symb. na výrobním štítku	14
22. Použité grafické symboly	14
23. Seznam náhradních dílů OMI 205P – OMI 245P obrázek	15
24. Seznam náhradních dílů OMI 205 – OMI 245P rozpiska	16
25. Elektrotechnické schéma OMI 205P – OMI 245P	17
26. Poskytnutí záruky	18
Osvědčení JKV a záruční list	19

2. ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si nás výrobek. Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Pro nejoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme, abyste údržbu a případné opravy svěřili naši servisní organizaci, neboť má dostupné příslušné vybavení a speciálně vyškolené pracovníky. Všechny naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu a vybavení.

3. POPIS

OMI 205, OMI 215, OMI 225 a OMI 245 jsou svařovací stroje určené ke svařování metodami MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas). Zdroje svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Jedná se o svařování v ochranné atmosféře aktivních a netečných plynů, kdy přídavný materiál je v podobě „nekonečného“ drátu podáván do svarové lázně posuvem drátu. Tyto metody jsou velice produktivní, zvláště vhodné pro spojení konstrukčních ocelí, nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin. Stroje jsou řešeny jako pojízdné soupravy, lišící se od sebe navzájem výkonem a výbavou. Zdroj svařovacího proudu, zásobník drátu a posuv drátu jsou v jedné kompaktní plechové skříni s dvěma pevnými a dvěma otočnými koly. Stroje OMI jsou určeny ke svařování tenkých, středních tloušťek materiálů při použití drátů od 0,6 – 1,2mm. Standardní vybavení strojů je uvedeno v kapitole „Vybavení strojů OMI 205P – 245P“ na straně 6. Stroje OMI 205P, OMI 215P, OMI 225P, OMI 245P jsou osazeny digitální řídící jednotkou PK22D. Hlavní výhodou proti analogovým jednotkám je v přesnějším nastavení požadovaných parametrů. Právě probíhající funkce svářecího procesu je znázorňována kontrolkou na průběhové křivce. Nastavované hodnoty jsou znázorňovány na samostatném displeji. Poslední naměřené hodnoty napětí a proudu zůstávají svítit na displejích i po skončení sváření. Zruší se až vypnutím stroje nebo spuštěním dalšího svařování. Svařovací stroje jsou v souladu se všemi normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky.

4. TECHNICKÁ DATA

Tabulka 1

Technická data	OMI 205	OMI 215	OMI 225	OMI 245
Vstupní napětí 50-60 Hz	3x400V	3X400V	3X400V	3X400V
Rozsah svářecího proudu	30A/15.5V - 200A/24V	30A/15.5V - 200A/24V	30A/15.5V - 220A/25V	30A/15.5V - 220A/25V
Napětí na prázdro	19V - 33.5V	19V - 33.5V	17.5 - 31V	17.5 - 31V
Počet reg. Stupňů	10	10	10	10
Zatěžovatel 25%/35%	25% 200A	35% 200A	25% 220A	35% 220A
Zatěžovatel 60%	130A	140A	150A	180A
Zatěžovatel 100%	100A	110A	120A	150A
Síťový proud/příkon 60%	5.4A/3.3KVA	6A/4.1KVA	6.5A/4.5KVA	7.8A/5.4KVA
Vinutí		Cu		
Jištění		16A		
Rychlosť podávání drátu		0 - 20m/min		
Krytí		IP 21		
Třída isolace		F		
Normy		EN 60974-1 EN 50119		
Rozměry D-Š-V mm		D = 720 Š = 480 V = 650		
Hmotnost	48 kg	49kg	57kg	58kg

5. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 – 1)

Použití těchto svařovacích strojů je typicky přerušované, kdy se využívá nejfektivnější pracovní doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svařovací stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. 200A OMI 205 a OMI 215. 220A OMI 225 a OMI 245 nominálního proudu po dobu práce 30% z celkové doby užití. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 30% pracovní cyklus zatěžování se považují 3 min. z deseti minutového časového úseku. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečeného přehřátí přerušen termostatem, v zájmu ochrany komponentů svářečky. Toto je indikováno rozsvícením žlutého světla na předním ovládacím panelu stroje. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje a žluté světlo zhasne, je stroj připraven pro opětovné použití. Svařovací stroje OMI jsou konstruovány v souladu hrannou úrovní IP 21.



6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Svařovací stroje OMI 205 - 245 musí být používány výhradně pro sváření. Jiné neodpovídající použití je zakázáno. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Pracovník musí dodržovat normy CEI 26.9 HD 407 , ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a bezpečnostní ustanovení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany.



Prevence před úrazem elektrickým proudem

- Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je-li zapojen do el. sítě.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte přístroj ze sítě.
- Svařovací stroje OMI 305 - 405 musí být obsluhovány a provozovány kvalifikovaným personálem.
- Všechna připojení musí souhlasit s platnými předpisy (CEI 26-10 HD 427), českými a evropskými normami a zákony zabraňující úrazům.
- Nesvařujte ve vlhkém prostředí nebo za deště.
- Nepoužívejte opotřebované nebo poškozené svařovací kably.
- Kontrolujte svařovací hořák, svařovací a napájecí kably a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena, nebo nejsou vodiče volné ve spojích.
- Nesvařujte se svařovacím hořákem a se svařovacími a napájecími kably, které mají nedostatečný průřez. Nepokračujte ve svařování, jestliže jsou hořák, nebo kably přehřáté, zabráněte rychlému opotřebování izolace.
- Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu
- Po skončení svařování opatrně odpojte svařovací kabel a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi.



Zplodiny a plyny při svařování – bezpečnostní pokyny

- Zajistěte čistotu pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách.
- Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor.
- Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokryvají části určené ke svařování, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.
- Pracovní prostory vždy dobře větrejte.
- Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního či jiných výbušných plynů, nebo blízko u spalovacích motorů.
- Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty a kde se používají hořlavé látky a vyskytují se výparы trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako rozpouštědla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoko toxické plyny.



Ochrana před zářením , popáleninami a hlukem

- Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo poškozené ochranné pomůcky.
- Nedívejte se na svářecí oblouk bez vhodného ochranného štítu nebo helmy.
- Chraňte své oči speciální svařovací kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň 9 – 14 EN 169).
- Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo. Umístějte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.
- Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všechny osoby ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněni.
- Vždy používejte ochranný oděv a kožené rukavice abyste zabránili spáleninám a zraněním při manipulaci s materiélem. Používejte ochranná sluchátka nebo ušní výplně.



Zabránění požáru a exploze

- Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny. Nesvářejte v blízkosti hořlavých materiálů a tekutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.
- Nemějte na sobě oděv nasáklý olejem nebo mastnotou, mohlo by dojít k jejich vznícení.
- Nesvařujte materiály které obsahovaly hořlavé látky, nebo ty které vytváří při zahřátí toxické či hořlavé páry. I malé množství těchto látek může způsobit explozi.
- Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů a nádob.
- Vyvarujte se svařování v uzavřených prostorech nebo dutinách ,kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.
- Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.
- Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi, nebo CO₂.



Nebezpečí spojené s elektromagnetickým polem

- Magnetické pole vytvářené přístrojem určené ke svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.
- Nepřiblížujte k přístroji hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod., pokud je v provozu. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů.
- Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnicemi o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Zejména se shoduje s technickými předpisy normy EN 50199 a předpokládá se jeho široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 50199, 1995 čl.9). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastalou situaci vyřešit. V některých případech je náprava v zavedení vhodných filtrů do přívodní šňůry.



Manipulace

- Stroj je opatřen madlem pro snadnější manipulaci
- V žádném případě nesmí být toto madlo použito pro manipulaci na jeřábu nebo zvedacím zařízení!
- Pro zvedání na jeřábu je u těchto strojů zpevněna dolní část rámu pod kterou se protáhnou vázací prostředky.



Suroviny a odpad

- Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele.
- Během likvidační fáze by měl být přístroj rozložen a jeho jednotlivé komponenty by měly být rozděleny podle typu materiálu, ze kterého byly vyrobeny.



Manipulace a uskladnění stlačených plynů

- Vždy se vyhněte kontaktu mezi kably přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy.
- Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebude používat.
- Ventily na lahvích inertního plynu by měly být úplně otevřeny, aby mohly být v případě nebezpečí použity vypínací systémy.
- Zvýšená opatrnost by měla být při pohybu s lahví stlačeného plynu, aby se zabránilo poškozením a úrazům, jež by mohly vést ke zranění.
- Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce a vhodné báze s příslušnými konektory.
- V případě že chcete získat další informace,konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání s stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05 a ČSN 07 85 09.

7. INSTALACE

Místo instalace pro systém by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Stroje OMI je nutné chránit před vlnkem a deštěm, mechanickým poškozením, průvanem a případnou ventilací sousedních strojů, nadměrným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svařovací soupravy blízko: **signálních, kontrolních a telefonních kabelů, rádiových a televizních přenašečů a přijímačů, počítačů, kontrolních a měřicích zařízení, bezpečnostních a ochranných zařízení**. Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobně musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být i prostředí v souladu s ochrannou úrovní tj. IP 21 (IEC 529). Tento systém je chlazen prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěn na takovém místě, kde vzduch může snadno proudit strojem.

8. VYBAVENÍ STROJŮ OMI 205 – OMI 215 – OMI 225 – OMI 245

- Stroje jsou standardně vybaveny:
- Zemník kabel délky 3 m se svorkou
- Svařovací hořák TBi, nebo Trafimet délky 3 m
- Hadička pro připojení plynu
- Kabel pro připojení ohřevu plynu
- Kladka pro drát o průměrech 0.8 a 1.0
- Návod k obsluze, záruční list
- Redukce pro drát 18kg
- Náhradní pojistky ohřevu plynu
- Dvou kladkový podavač drátu

Zvláštní příslušenství na objednání:

- Redukční ventily na CO₂, nebo směsné plyny Argonu
- Svařovací hořáky délka 4 a 5 m
- Náhradní kladky pro různé průměry drátů
- Náhradní díly hořáku
- Zemník kabel délky 4 – 5 m,



9. PŘIPOJENÍ DO NAPÁJECÍ SÍTĚ

- **Před připojením svářečky do sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač svářečky v pozici „0“.**
- **UPOZORNĚNÍ!**
- Používejte pouze originální připojovací vidlici svářečky pro připojení do sítě. Svařovací stroje OMI jsou konstruovány pro připojení k síti TN-S. Můžou být dodány se čtyř, nebo 5-kolíkovou vidlicí. Nulový vodič není u těchto strojů použit. **Záměnu 4-kolíkové vidlice za 5-kolíkovou a naopak může provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a musí být dodrženo ustanovení normy ČSN 332000-5-54 čl. 546.2.3, tzn. Nesmí dojít ke spojení ochranného a nulového vodiče.**
- Tabulka 2 ukazuje doporučené hodnoty jištění vstupního přívodu při max. zatížení zdroje.
- **Poznámka 1:** jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průřezem než je originální kabel dodávaný s přístrojem.



Tabulka 2

Typ stroje	OMI 205	OMI 215	OMI 225	OMI 245
Max . zatížení	200A	200A	220A	220A
Jištění přívodu		16A		
Napájecí kabel - průřez		4 x 1,5 mm ²		
Zemník kabel -průřez		16 mm ²		

10. OVLÁDACÍ PRVKY

Obr. 1

1. Hlavní vypínač
2. Přepínač 10. polohový
3. Knoflík nastavování hodnot
4. Displej D3 ukazuje nastavené hodnoty
5. Displej D1 informativní měřidlo proudu
6. Displej D2 informativní měřidlo napětí
7. Tlačítko nastavení režimu
8. Tlačítko zavádění drátu
9. Tlačítko nastavení funkce
10. Euro konektor
11. Výstup z tlumivky mínus pol
12. Řetěz zajištění pln. láhve
13. Matice vývodky G 1/4
14. Vývodka 6 G 1/4
15. Konektor ohřevu plynu
16. Pojistka ohřevu plynu
17. Kabel napájecí s vidlicí
18. Výkonnostní štítek
19. Matice přitlaku
20. Redukce pro cívku 18kg
21. Držák cívky
- 21.1 Zajišťovací matice cívky
22. Zaváděcí bovden
23. Ramínko s přítlač.kladkou
24. Kladka podávací
25. Šroub zajištění kladky
26. Euro konektor

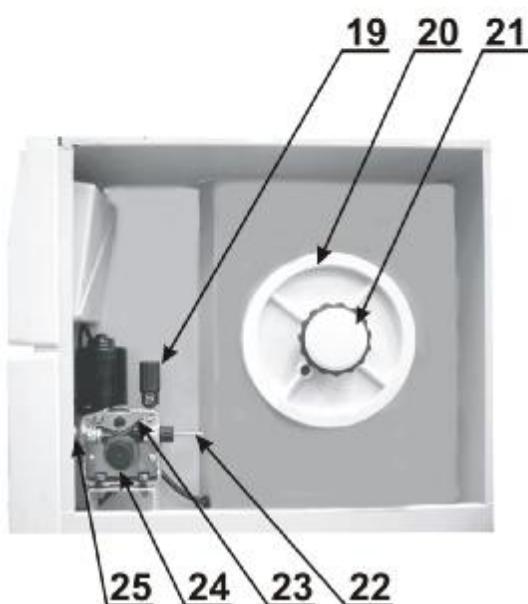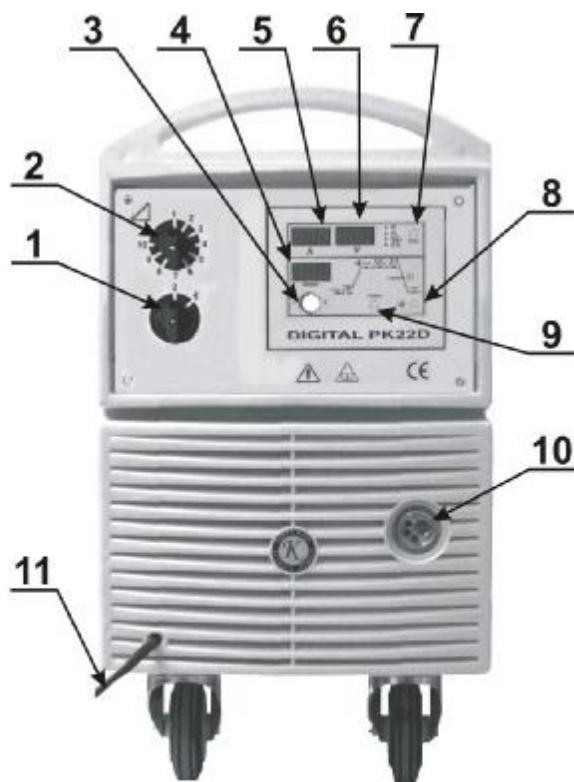

11. PŘIPOJENÍ SVAŘOVACÍHO HOŘÁKU


Při připojování hořáku odpojte stroj od sítě! Do EURO konektoru (obr. 1 poz.10) připojte svařovací hořák a pevně dotáhněte převlečnou matici. Svařovací hořák a zemník kabel by měly být co nejkratší, blízko jeden druhému a umístěné na úrovni podlahy nebo blízko ní.

Svařovaná část

Materiál, jež má být svařován musí být vždy spojen se zemí, aby se zredukovalo elektromagnetické záření. Velká pozornost musí být též kladena na to, aby uzemnění svařovaného materiálu, nezvyšovalo nebezpečí úrazu, nebo jiného elektrického zařízení. Pokud je nutné spojit svařovanou část se zemí, měli byste vytvořit přímé spojení mezi částí a zemí.

Obr. 2

1. Drát
2. Kladky podavače
3. Hubice
4. Mezikus
5. Průvlak
6. Ochranný plyn
7. Svářecí oblouk
8. Otvor pro průchod plynu

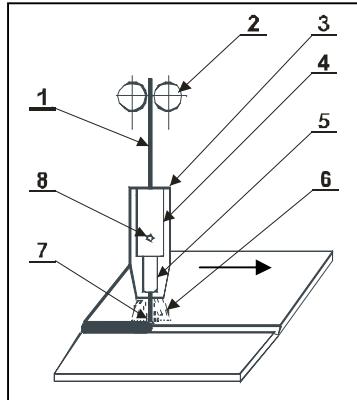

Zavedení drátu a nastavení průtoku plynu

Před zavedením svařovacího drátu je nutné provést kontrolu kladek podavače drátu, zda odpovídají průměru použitého svařovacího drátu a zda odpovídá profil drážky kladky. Při použití ocelového svařovacího drátu je nutné použít kladku s profilem drážky ve tvaru „V“. Přehled kladek najdete v kapitole „Přehled kladek podavačů drátu“.

Výměna kladky podavače drátu

U obou používaných typů podavačů drátu (dvoukladka i čtyřkladka) je postup výměny shodný:

Kladky jsou dvoudrážkové. Tyto drážky jsou určeny pro dva různé průměry drátu (např. 0,8 a 1,0 mm). Odklopte přítlačný mechanizmus. Přítlačná kladka se odklopí vzhůru vyšroubuje plastový zajišťovací dílec a vyjměte kladku odpovídající drážka kladky musí být u stěny posuvu. Po nasazení kladku zajistěte plastovým dílcem.

Zavedení drátu

Odejměte boční kryt zásobníku drátu. Na držák cívky (obr. 1 poz.21.) nasadte cívku s drátem a zajistěte plastovou šroubovací maticí. V případě použití drátěné kostřičky drátu je nutné použít plastové redukce. Odstraněte nerovný konec drátu připevněný k okraji cívky a zaveděte jej do bovdenu (obr. 1 poz.22) přes kladku posuvu do naváděcí trubičky alespoň 10 cm. Zkontrolujte, zda drát vede správnou drážkou kladky posuvu sklopě přítlačnou kladku dolů tak, aby zuby ozubeného kola do sebe zapadly a vráťte přítlačný mechanizmus do svíslé polohy. Nastavte tlak přítlačné matice tak, aby byl zajištěn bezproblémový posun drátu a přitom nebyl deformován přílišným přítlačkem. Seříďte brzdu cívky svařovacího drátu tak, aby se při vypnutí přítlačného mechanizmu posuvu cívka volně otáčela. Příliš uzařená brzda značná namáhá podávací mechanismus a může dojít k prokluzu drátu v kladkách a špatnému podávání.

Seřizovací šroub brzdy se nachází pod plastovou maticí držáku cívky (obr. 1 poz.21). Odmontujte plynovou hubici svařovacího hořáku odšroubujte proudový průvlak zapojte do sítě vidlici zapněte hlavní vypínač (obr. 1 poz.1) do polohy 1. Stiskněte tlačítko na hořáku, nebo tlačítko zavádění drátu (obr.1.poz. 8). Svařovací drát se zavádí do hořáku bez plynu po průchodu drátu z hořáku našroubujeme proudový průvlak a plynovou hubici. Před svařováním použijeme na prostor v plynové hubici a proudový průvlak separační sprej. Tím zabráníme ulpívání rozstřikovaného kovu a prodloužíme životnost plynové hubice.



UPOZORNĚNÍ! Při zavádění drátu nemířte hořákem proti očím !

Změny při použití hliníkového drátu

Stroje OMI nejsou speciálně určeny pro svařování hliníku, ale po níže popsaných úpravách je možné hliník svařovat. Pro svařování hliníkovým drátem je třeba použít speciální kladky s profilem „U“ (kapitola Přehled kladek podavačů drátu). Abychom se vyhnuli problémům se smotáváním a kroucením drátu, je třeba používat dráty o minimálním průměru 1,0 mm ze slitin AlMg3 nebo AlMg5. Dráty ze slitin Al99,5 nebo AlSi5 jsou příliš měkké a snadno způsobí problémy při posuvu. Pro svařování hliníku je dále nezbytné vybavit hořák teflonovým bovdensem a speciálním proudovým průvlakem. Jako ochrannou atmosféru je třeba použít čistý argon.

Nastavení průtoku plynu

Elektrický oblouk i tavná lázeň musí být dokonale chráněny plymem. Příliš malé množství plynu nedokáže vytvořit potřebnou ochrannou atmosféru, naopak příliš velké množství plynu strhává do elektrického oblouku vzduch.

- nasadíme plynovou hadici na přípojku plynového ventilku na zadní straně stroje (obr.1 pos.16.)
- pokud používáme plyn CO₂, je vhodné zapojit ohřev plynu
- kabel ohřevu zapojíme do zásuvky (obr.1 poz. 15) do konektoru u redukčního ventilu, bez určení polarity
- odklopte přítlačnou kladku aby byl vyřazen posuv drátu
- stiskněte tlačítko hořáku
- otočte nastavovacím šroubem na spodní straně reduk. ventilu, dokud průtokoměr neukáže požadovaný průtok.
- po dlouhodobém odstavení stroje nebo výměně kompletního hořáku je vhodné před svařováním profouknout vedení plynem

12. SVAŘOVACÍ REŽIMY

Všechny svařovací stroje OMI 205P , OMI 215P , OMI 225P, OMI 245P jsou osazeny digitální řídící jednotkou **PK22D** a pracují v těchto režimech:

- plynule dvoutakt
- plynule čtyřtakt
- bodové svařování dvoutakt
- bodové svařování čtyřtakt
- pulsové svařování dvoutakt
- pulsové svařování čtyřtakt

Hodnoty všech nastavených parametrů se zobrazují na jednom displeji D3. (obr.1, poz.4)Výběr výše popsaných funkcí se provádí tlačítkem „Režim“ (obr.1 poz.7) Další nastavování se provádí tlačítkem „Funkce“ (obr.1 poz..9)

Po stisknutí tlačítka „Funkce“ se rozsvítí první dioda na průběhové křivce a knoflíkem (obr.1 poz.4) Nastavujete čas předfuku. Pokud neotočíte do 3 vteřin knoflíkem nebo se stiskem tlačítka funkce (obr1, poz. 9) nepřesunete na další parametr, bude nastavování automaticky přepnuto do polohy nastavování rychlosti posuvu a na displeji svítí nastavená rychlosť podávání drátu v m/min.Tato poloha nastavování je funkční vždy při zapnutí stroje nebo pokud zrovna neprovádít nastavování jiné zvolené funkce. Automatické přepnutí do této polohy se provede z každé funkce pokud nečinnost nastavování je delší než 3 vteřiny.Nastavování rychlosti posuvu můžete provádět i během svařování.

REŽIMY:

 **Dvoutakt:** Proces se zapne pouhým zmáčknutím spínače hořáku. Při svařovacím procesu se musí spínač stále držet. Pracovní proces se přeruší uvolněním spínače hořáku.

 **Čtyřtakt:** Používá se při dlouhých svárech, při kterých svářec nemusí neustále držet spínač hořáku. Po uvolnění spínače hořáku svařovací proces nadále trvá. Teprve po opětovném zmáčknutí spínače hořáku se přeruší svářecí proces.

 **Bodové svařování**Používá se pro svařování jednotlivými krátkými body, jejichž délka se dá plynule nastavovat . Zmáčknutím spínače na hořáku se spustí časový obvod, který spustí svařovací proces a po nastavené době ho vypne. Po opětovném stisknutí tlačítka se celá činnost opakuje. Při čtyřtaktním režimu není třeba držet spínač hořáku stisknutý. I po jeho uvolnění trvá nastavená délka bodu.Po skončení bodu dalším stiskem zahájíme nový bod.Opětovným stiskem tlačítka stopneme svařovací proces bez ohledu na nastavený čas.

Pulsové svařování

Používá se pro svařování krátkými body. Délka těchto bodů i délka prodlev se dá plynule nastavovat. Zmáčknutím spínače hořáku se spustí časový obvod, který spustí svářecí proces a po nastavené době ho vypne. Po uplynutí nastavené prodlevy se celý proces opakuje. K přerušení funkce je nutné uvolnit spínač na svařovacím hořáku. Ve čtyřtaktním režimu stačí stisknutí spínače hořáku po uvolnění spínače svařovací proces pokračuje dle nastavených časů. Opětovným stiskem tlačítka hořáku se svařovací proces stopne v kterékoliv funkci.

FUNKCE:

Průběhová křivka:

Tlačítkem „Funkce“ se přesunujete po jednotlivých parametrech.Pokud svítí dioda LED u parametru tento je možné nastavovat knoflíkem obr.1, poz.4. Při každém stisku tlačítka se posunete na křivce o jeden parametr dopředu.

Pokud nemáte v režimu nastaveno bodové a pulzní svařování jsou tyto parametry přeskočeny na funkci dohoření.

- Předfuk:** Nastavení předfuku plynu před zapálením oblouku od nuly do 5 vteřin

2. **Výlet drátu:** (přibližovací rychlosť) nastavení od 1 do 20 m/min. Tato rychlosť je funkčná do doby zapálenia oblouku. Prie zapálení oblouku je rychlosť prepnutá na nastavenú pracovnú rychlosť.
3. **Pracovná rychlosť:** Nastavení 1 – 20 m/min.
4. **Body:** Nastavení dĺžky bodu 0.5 – 10 vteřin
5. **Prodlevy:** Nastavení dĺžky prodlevy 0.5 – 10 vteřin
6. **Dohoření:** Nastavení zpoždění vypnutí posuvu drátu vůči vypnutí svářecího proudu 0 – 3 vteřiny.
7. **Dofuk:** Nastavení dofuku plynu po vypnutí svařovacieho procesu 0 – 3 vteřiny.




Tlačítko zavádění drátu. Používá se při zavádění drátu. Rychlosť podávání je pevně nastavena na 15 m/min.

13. NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ

Princip svařování MIG/MAG

Svařovací drát je veden z cívky do proudového průvlaku pomocí posuvných kladiek. Oblouk propojuje tavicí se drátovou elektrodou se svařovaným materiélem. Svařovací drát funguje jednak jako nosič oblouku a zároveň i jako zdroj přídavného materiálu. Z mezikusu přitom proudí ochranný plyn, který chrání oblouk i celý svar před účinky okolní atmosféry (viz obr. 2).

Ochranné plyny obr.3

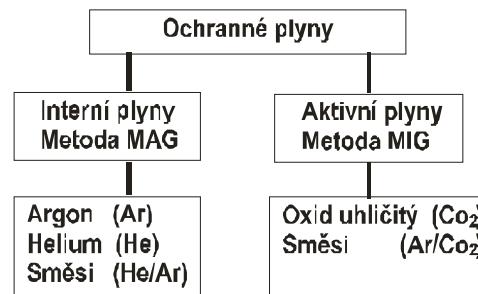


Nastavení svařovacích parametrov

Pro orientačné nastavení svář. proudu a napäť metodami MIG/MAG odpovedá empirický vzťah $U_2 = 14 + 0,05 \times I_2$. Podle tohto vzťahu si môžeme určiť potrebné napäť. Při nastavení napäť musíme počítat s jeho poklesom při zatížení svářením. Pokles napäť je cca 4,8V na 100A.

Nastavení svářecího proudu provádíme tak, že pro zvolené svářecí napäť doregulujeme požadovaný svářecí proud zvyšováním nebo snižováním rychlosťi podávania drátu, případne jemně doladíme napäť až je svařovací oblouk stabilní. K dosažení dobré kvality svaru a optimálneho nastavení svařovacieho proudu je třeba, aby vzdáenosť napájecího průvlaku od materiálu byla približne 10 x Ø svařovacieho drátu (obr.4). Utopení průvlaku v plynovej hubici by nemelo prešahnout 1-2 mm.

Obr. 4

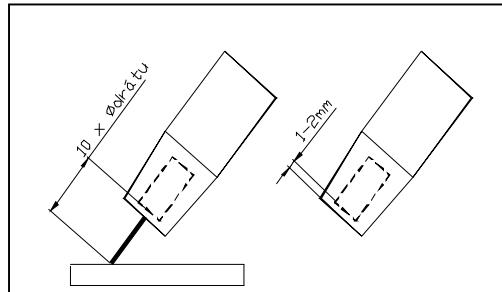

Druhy svařovacích oblouků

a/ Krátký svařovací oblouk

Svařovanie s veľmi krátkym svařovacim obloukom znamená nízké napäť svařovacieho oblouku a proudu v dolnej časti rozsahu. Povrchové napäť lázně napomáha vtaženie kapky do taveniny a novemu zapáleniu svařovacieho oblouku. Tento cyklus sa pokažde opakuje a tímto zpôsobom dochází k trvalému striedaniu medzi spojením nakrátko a dobou hořenia svař. oblouku. Tok taveniny je pomérne chladný, takže je tento zpôsob vhodný pre svařovanie slabších mat. a pre svařovanie v nucených polohách. Prechod z krátkého na sprchový oblouk je závislý na průmere drátu a smesi plynu (obr. 5).

b/ Přechodový svařovací oblouk


Pokud to rozmery svařovaného materiálu dovolují, mělo by se svařovat s vyšším odstavným výkonem (z hospodárných důvodů), bez překročení dlouhého nebo sprchového oblouku. Přechodovým svařovacím obloukem míníme o něco prodloužený krátký svařovací oblouk. Přechod materiálu probíhá částečně volně, částečně ve spojení nakrátko. Sníží se tím počet krátkých spojení a tok tavící lázně je „teplejší“, než u krátkého sv. oblouku. Tento druh je vhodný pro střední tloušťky materiálů a sestupné svary.

c/ Dlouhý svařovací oblouk

U dlouhého svařovacího oblouku se tvoří velké kapky, které do materiálu vnikají svou vlastní vahou. Přitom dochází k náhodným krátkým spojením, která zapříčinují, v důsledku vzestupu proudu v momentě krátkého spojení, rozstřik při

opakovaném zapálení svařovacího oblouku. Dlouhý svařovací oblouk je vhodný pro svařování s CO₂ a směsích plynů s jeho vysokým obsahem v horní části rozsahu. Příliš se nehodí pro svařování v nucených polohách (obr. 5).

Obr. 5

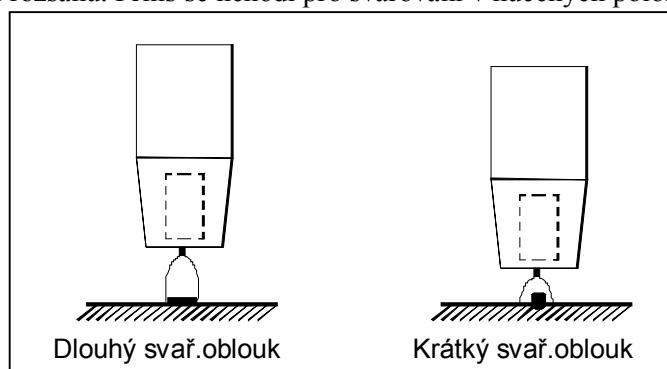


d/Sprchový svařovací oblouk

Hlavní vlastností tohoto svařování je přechod materiálu v malých kapkách bez spojení. Sprchový oblouk nastavujeme, pokud svařujeme v inertních plynech nebo ve směsích s vysokým obsahem argonu v horní části rozsahu. Není vhodný pro svařování v nucených polohách.

Držení a vedení svařovacího hořáku

Svařování kovů v ochranné atmosféře je možno provádět při volbě odpovídajících parametrů ve všech možných polohách (vodorovně, horizontálně, nad hlavou, svisle vzestupně i sestupně a zároveň i napříč v uvedených polohách). Ve vodorovné nebo horizontální poloze je obvyklé držení hořáku v úhlu do 30°. U silnějších vrstev se svařuje příležitostně též lehce tahem. Nejvhodnější držení hořáku pro pokrytí místa svaru ochranným plynem je svislé (neutrální) nastavení hořáku (viz. obr. 6 A). V této poloze je však špatně vidět na místo svaru, neboť je zakryto plynovou tryskou. Z tohoto důvodu hořák nakládáme (obr. 6 BC). Při velkém naklánění hořáku hrozí nebezpečí nasátí vzduchu do ochranného plynu, což by mohlo mít špatný vliv na kvalitu sváru.


Obr. 6

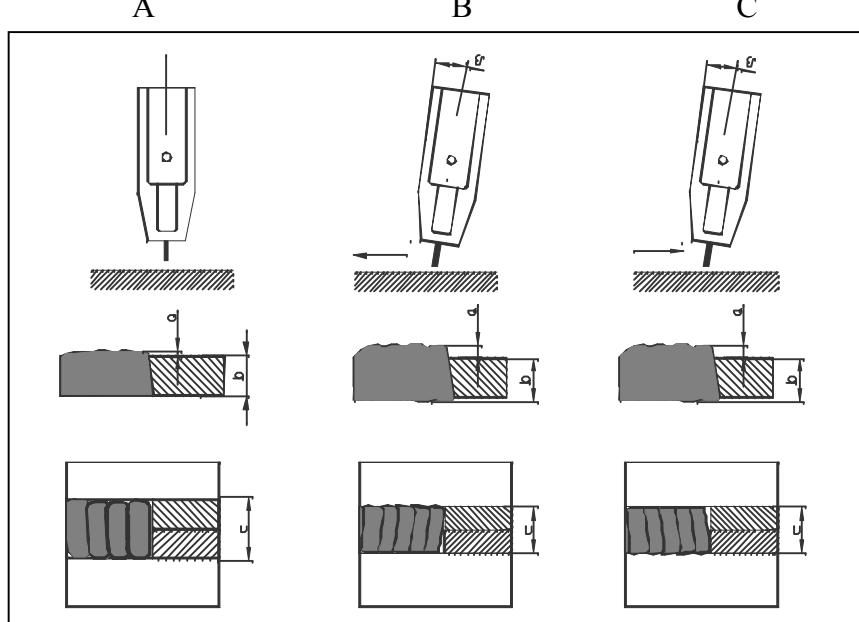

Svařování tlačením a tažením

Mírný pohyb „tlačením“ se využívá při svislém svařování směrem nahoru a při vodorovném svařování nad hlavou (viz obr. 7).

Obr.7

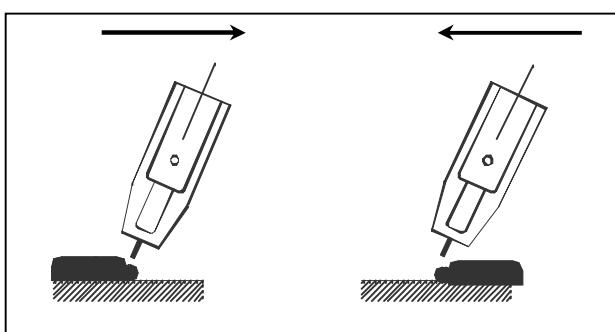

Obr.8

Pouze při svařování klesajícího svaru směrem dolů se hořák drží v neutrální nebo mírně „tahací“ poloze. Svislé svařování směrem dolů se používá nejvíce pro tenké plechy, u silnějších plechů vzniká riziko špatného propojení, protože tavenina stéká podél spoje a předbíhá svar, zejména pokud je tavenina příliš tekutá v důsledku vysokého napětí. Takový postup vyžaduje značný stupeň odbornosti a zkušenosti (viz obr. 8).



14. NEŽ ZAČNETE SVAŘOVAT

DŮLEŽITÉ: před zapnutím svářečky zkонтrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku. Nastavte svařovací napětí s použitím přepínače napětí (obr. 1 poz. 2) Rychlosť podávání drátu nastavte dle kapitoly 12. Zapněte svářečku hlavním vypínačem zdroje (obr. 1 poz. 1) Stroj OMI je připraven k použití



15. ÚDRŽBA

Varování: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje odpojte jej od elektrické sítě.

Náhradní díly

Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti.

Odmítáme převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.

Zdroj svařovacího proudu

Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující pokyny:

Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu.

Nesmířujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození. Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kably nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje.

U svařovacích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500, 1990 a ČSN 056030, 1993.

Posuv drátu

Velkou péčí je třeba věnovat **podávacímu ústrojí**, a to kladkám a prostoru kladek. Při podávání drátu mezi kladkami dochází k otěru měděného povlaku a k odpadávání drobných pilin které jsou vnášeny do bovdenu a také znečišťují vnitřní prostor podávacího ústrojí. Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části zásobníku drátu a podávacího ústrojí.

Svařovací hořák

Svařovací hořák je třeba pravidelně udržovat a včas vyměňovat opotřebované díly. Nejvíce namáhanými díly jsou proudový průvlak, plynová hubice, trubka hořáku, bovdenský kabel a tlačítko hořáku.

Proudový průvlak

Převádí svařovací proud do drátu a zároveň drát usměrňuje k místu svařování. Má životnost 3 až 20 svařovacích hodin (podle údajů výrobce), což závisí zejména na jakosti materiálu průvlaku (Cu nebo CuCr), na jakosti a povrchové úpravě drátu a svařovacích parametrech. Výměna průvlaku se doporučuje po opotřebení otvoru na 1,3 násobek průměru drátu. Při každé montáži i výměně se doporučuje nastříkat průvlak separačním sprejem.

Plynová hubice

Přivádí plyn určený k ochraně oblouku a tavné lázně. Rozstřík kovu zanáší hubici, proto je třeba ji pravidelně čistit, aby byl zabezpečen dobrý a rovnoměrný průtok a předešlo se zkratu mezi průvlakem a hubicí. Rychlosť zanášení hubice závisí především na správném seřízení svařovacího procesu. Rozstřík kovu se snadněji odstraňuje po nastříkání plynové hubice separačním sprejem. Po této opatření rozstřík částečně opadává, přesto je třeba jej každých 10 až 20 minut odstraňovat z prostoru mezi hubicí a průvlakem nekovovou tyčinkou mírným poklepem. Podle velikosti proudu a intenzity práce je třeba 2x - 5x během směny plynovou hubici sejmout a důkladně očistit včetně kanálků mezikusu, které slouží pro přívod plynu. S plynovou hubicí se nesmí silně klepat, aby nedošlo k poškození izolační hmoty.

Mezikus

Je též vystavován účinkům rozstřiku a tepelnému namáhání. Jeho životnost je 30-120 svařovacích hodin (podle údaje uvedeného výrobce).

Intervaly výměny bovdenu Jsou závislé na čistotě drátu a údržbě mechanismu v podavači a na seřízení přítlaču kladek posuvu. Jednou týdně se má vyčistit trichloretylenem a profouknout tlakovým vzduchem. V případě velkého opotřebení nebo ucpání je třeba bovdenský kabel vyměnit.

16. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Přívodní šňůra a svařovací hořák jsou považovány za nejčastější příčiny poruch. V případě problémů postupujte následovně:

1. Zkontrolujte hodnotu dodávaného napětí v síti
 2. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k vidlici a hlavnímu vypínači
 3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jistič v pořádku
 4. Zkontrolujte zda následující části nejsou vadné:
 - hlavní vypínač v rozvodné síti, napájecí vidlice, hlavní vypínač stroje
 5. Zkontrolujte svařovací hořák a jeho části:
 - napájecí průvlak a jeho opotřebení, vodící bovden v hořáku, vzdálenost utopení průvlaku do hubice
- Poznámka:** I přes Vaše technické dovednosti je nezbytné pro opravu stroje Vám doporučit kontaktovat vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.

17. POSTUP PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZAKRYTOVÁNÍ STROJE

Postupujte následovně:

Vyšroubuje 6 šroubů na pravém bočním plechovém krytu.

Při sestavení stroje postupujte opačným způsobem.


18. SEZNAM KLADEK

Typ kladky Vnitřní / vnější průměr kladky 22/40	Ocel / nerez	Hliníkový drát	Trubičkový drát
	Objednací číslo	Objednací číslo	Objednací číslo
Průměr drátu 0,6 – 0,8	02087 – 0.6/0.8	XXXX	XXXX
Průměr drátu 0,8 – 1,0	02088 – 0.8/1.0	– 0.8/1.0	– 0.8/1.0
Průměr drátu 1,0 – 1,2	02407 – 1.0/1.2	– 1.0/1.2	– 1.0/1.2

19. SEZNAM DÍLŮ POSUVŮ

Posuv dvoukladkový ozubený Obr.10

1. Motorek
2. Matici šroubu dotlaku
3. Přítlačné ramínko
4. Přítlačná kladka z ozub.kolem
5. Podávací kladka z ozub.kolem
6. Šroub podávací kladky
7. Kryt ozubení
8. Základna posuvu

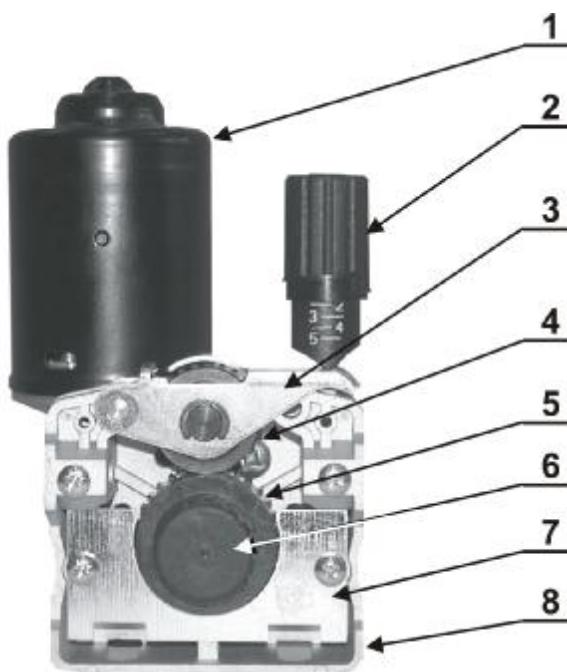

20. OBJEDNÁNÍ NÁCHRADNÍCH DÍLŮ

Pro bezproblémové objednání náhradních dílů uvádějte:

Objednací číslo dílu

Název dílu

Typ stroje


Výrobní číslo přístroje

Příklad: 2 kusy obj. číslo 10261 ventilátor pro stroj OMI 205


21. GRAFICKÉ SYMBOLY NA VÝKONNOSTNÍM ŠTÍTKU

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Jméno a adresa výrobce | 12. Instalovaný výkon |
| 2. Typ stroje | 13. Krytí |
| 3. Svařovací poloautomat MIG/MAG | 14. Třída izolace |
| 4. Výrobní číslo | 15. Rozsah svařovacího napětí |
| 5. Odkaz na použité normy | 16. Jmenovité napájecí napětí a frekvence |
| 6. Rozsah proudu a napětí | 17. Stejnosměrný proud |
| 7. Zatěžovatel v procentech | 18. Chlazení nucené vzduchem |
| 8. Jmenovitý svař.proud | 19. Připojení vidlicí, počet fází |
| 9. Jmenovitý svař.napětí | 20. Stroj pro svařování metodou MIG/MAG |
| 10. Učiník | 21. Zdroj s plochou charakteristikou |
| 11. Vstupní proud | 22. Třífázový usměrněný zdroj |

Obr.10



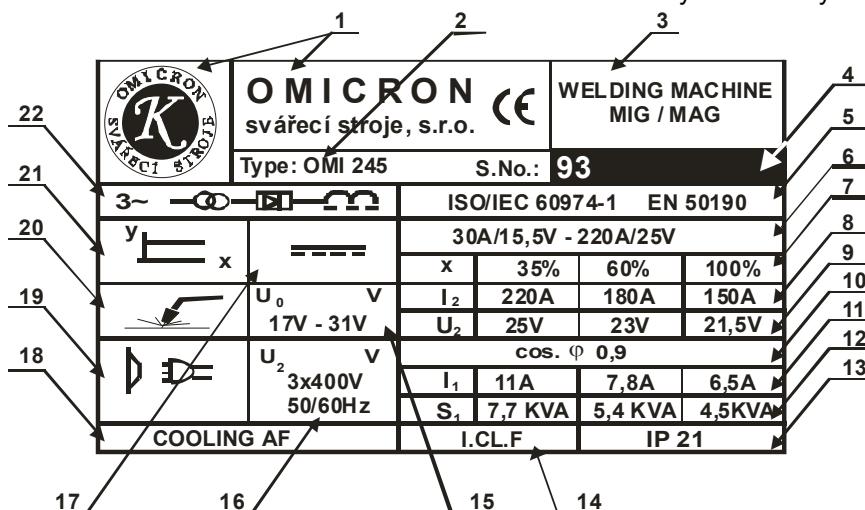


22. POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

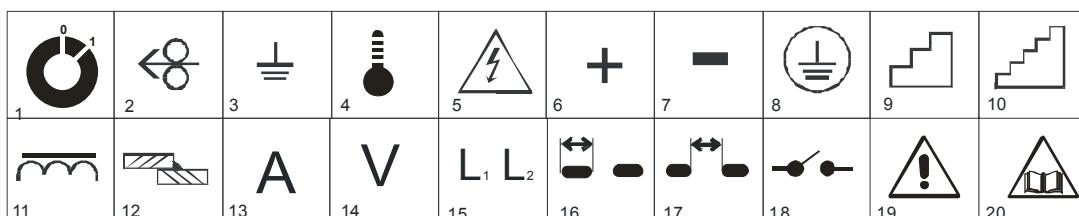

1. Hlavní vypínač	11. Tlumivka
2. Rychlosť posuvu drátu	12. Síla svařovaného materiálu
3. Zemnění	13. Svařovací proud
4. Kontrolka tepelné ochrany	14. Svařovací napětí
5. Nebezpečí ,vysoké napětí	15. Indukční vývody
6. Plus pól na svorce	16. Bodové svařování
7. Mínus pól na svorce	17. Pulsové svařování
8. Ochrana zemněním	18. Vypínač
9. Regulace napětí hrubě	19. Výstraha (zvýšená opatrnost)
10. Regulace napětí jemně	20. Doporučení přečíst návod


23. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ OMI 205P – 245P OBRÁZKY

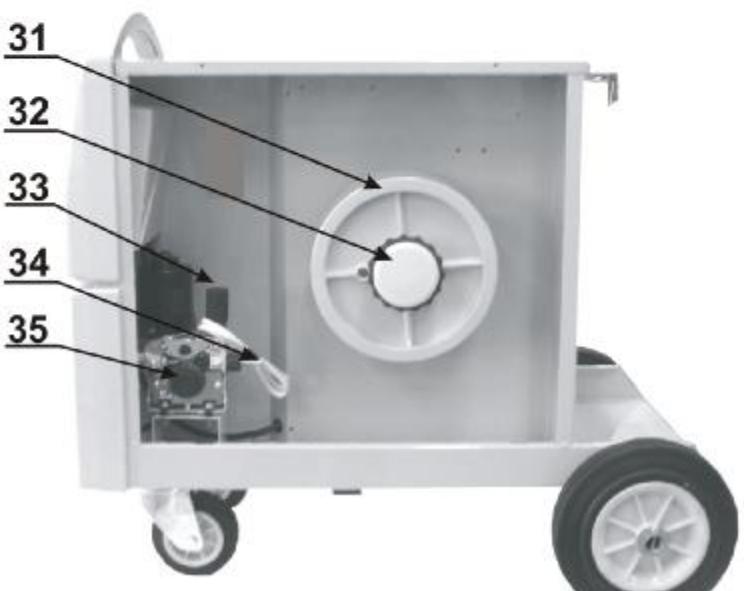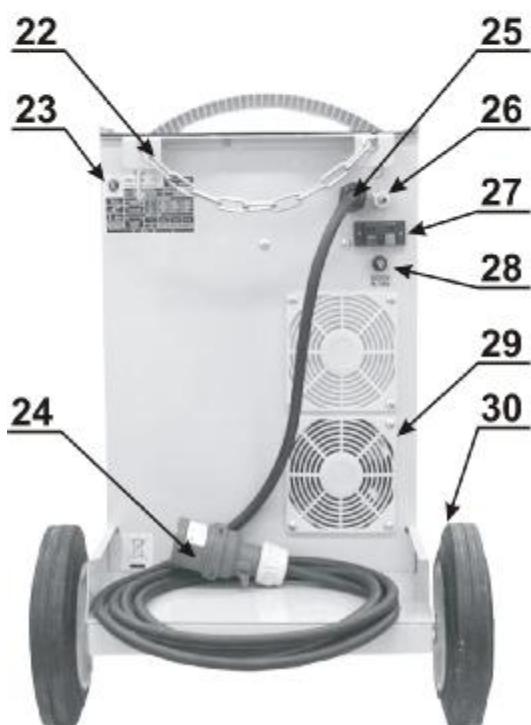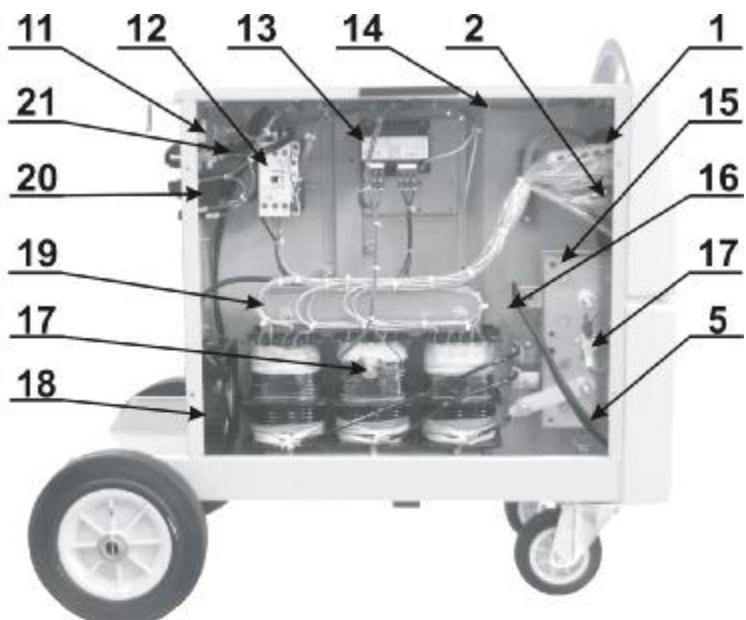

24. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ OMI 205P – OMI 245P ROZPISKA

Pozice	Sklad.čís.	Název
1	10220	Přepínač 10 pol. 16A + čern. šipka
1,1	xxx	Šipka malá černá
2	11027	Vypínač hlavní 10A
2,1	10659	Šipka malá červená
3	11074	Plast horní OMI 2000
4	11075	Plast dolní OMI 2000
5	10782	KAB 014Kabel zemnící OMI 180(EV-0010)
6	11212	Panel OMI 2000P s potiskem
7	10130	KTC PK 22D
8	10311	Knoflík CK21 žlutý
9	10746	EURO zásuvka komplet (č.v. SV-0014)
10	10217	Kolo otočné 100
11	25570	Ventil 24V 50Hz
12	10958	Stykač 18A -24VAC 3. fáz
13	10426	Trafo CSTN 80 5V
14	10546	SVK019 svazek červený OMI 190
15	10790	Usměrňovač PTS 220
16	12081	Bočník 400L
17	10595	Termostat 105C rozpínací SCOMES
18	10261	Ventilátor SUN
19	xx	Trafo OMI 205 -1000063 / OMI225 - 1000090
20	10004	KTC 022
21	109004	Hadice plyn 4.9x1.5 m
22	10683	Řetěz pozink 3.5
23	Dle typu	Samolepka výkonn. OMI 220
24	10095	PKG003 kabel 4x1.5 4m (č.v. EV-0014)
25	12800	Vývodka PG16 černá
25,1	11000	Matice vývodky PG 16
26	10756	Vývodka 6mm G1/4" mosaz
26,1	10764	Matice vývodky G 1/4" mosaz
27	822005	Konektor repro 2x svorky
28	829003	Pojistkové pouzdro KS12B
28,1	633019	Pojistka F 3,15A
29	10953	Plast mřížka kruhová žlutá
30	10216	Kolo pevne 200 07G200c
31	10949	Plast redukce velká 5-15kg žlutá
32	02532	Držák cívky velký COOPTIM
33	02762	Posuv CWF3110-4 zubatý malý
34	10758	KAB009 kabel k ohřevu
35	02088	Kladka 0,8-1,0 22/40
35,1	xx	Zajišťovací šroub kladky

25. ELEKTROTECHNICKÉ SCHEMA STROJŮ OMI 205P – 245P

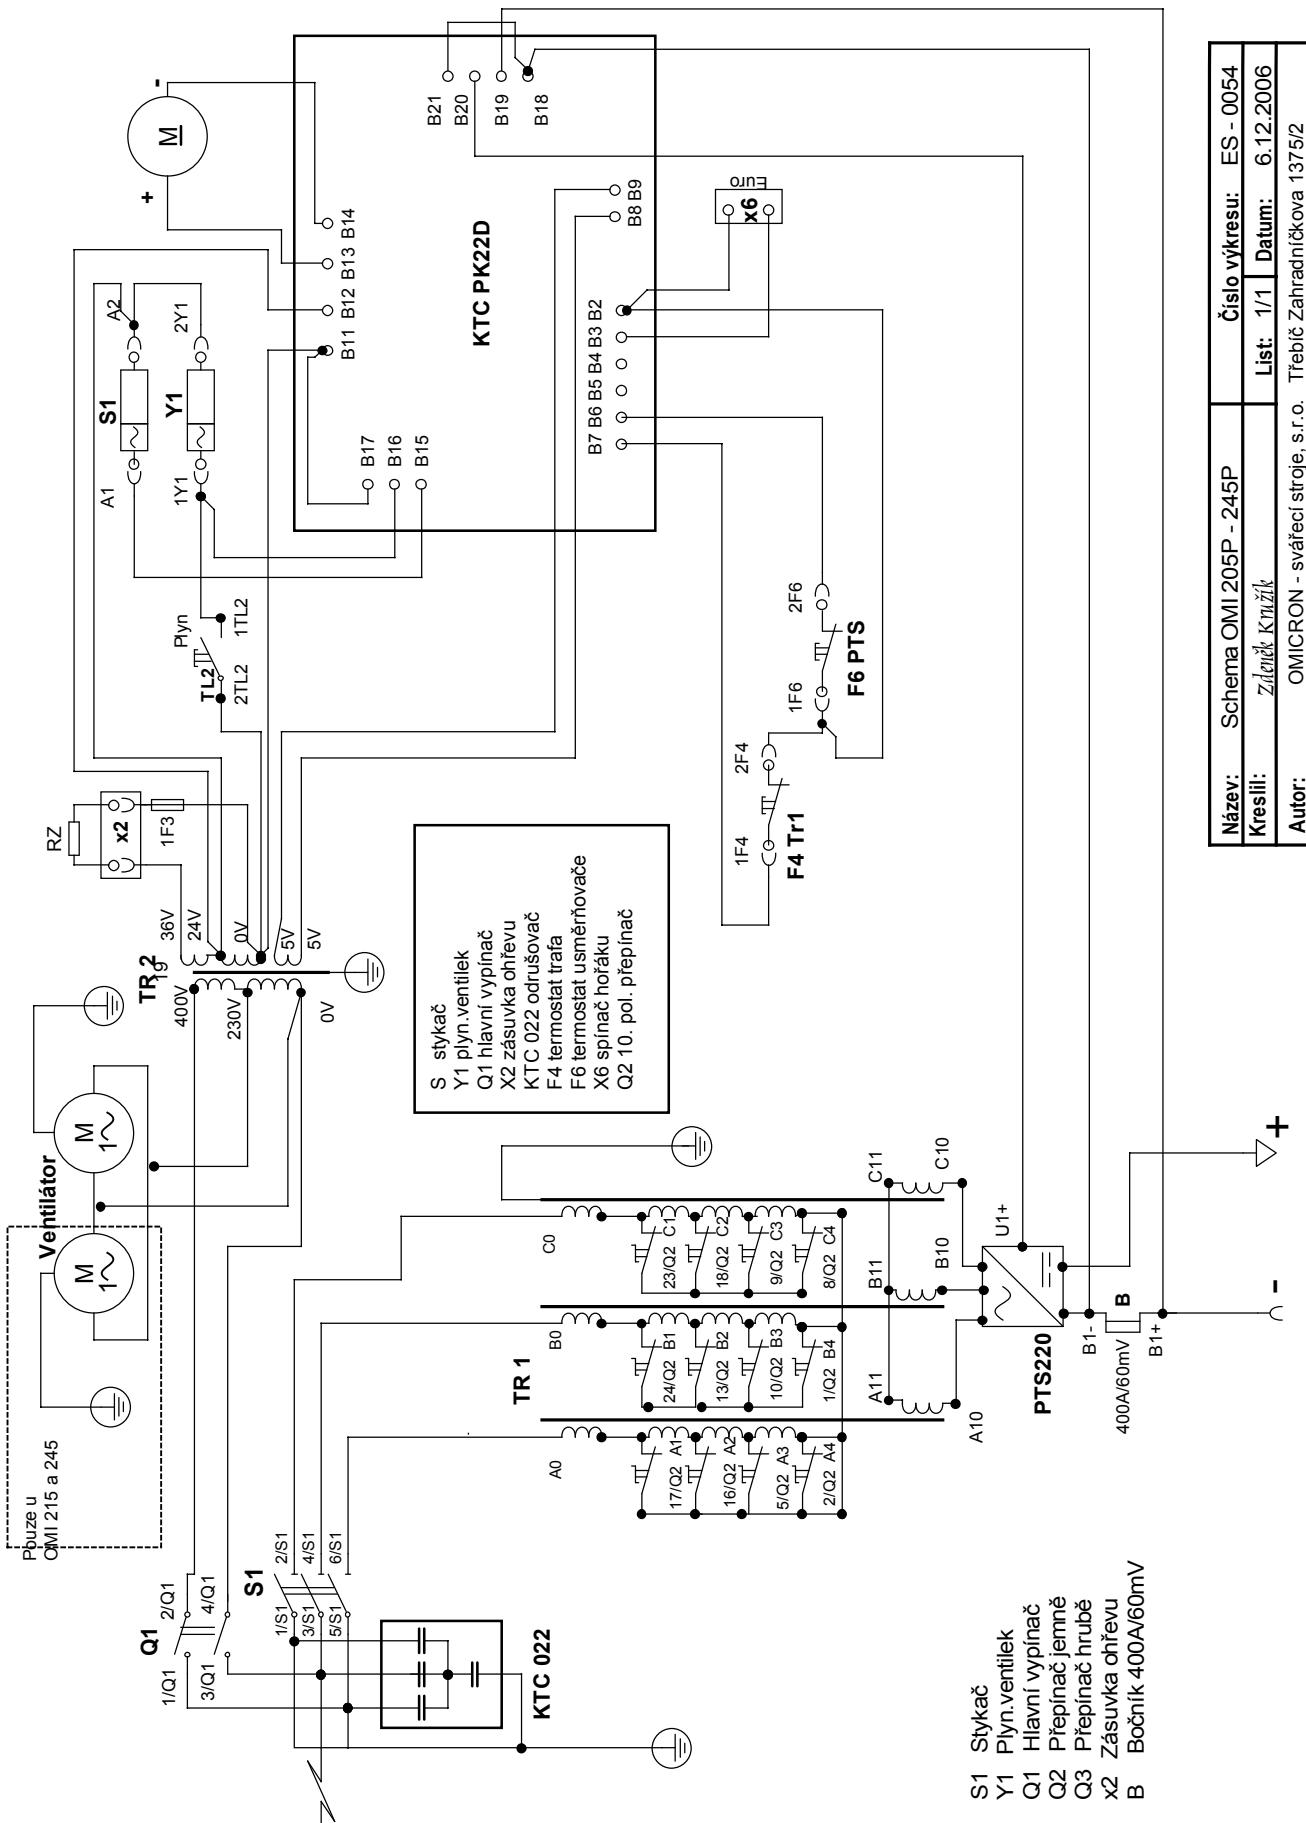

26. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Záruční doba strojů OMI 205P, OMI 215P, OMI 225P, OMI 245P je výrobcem stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
3. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.
5. Za vadu nelze například uznat:
6. Poškození transformátoru, nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlakem.
7. Poškození elektromagnetického ventilku způsbené nečistotami v plynové láhvi.
8. Mechanické poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd.
9. Záruka se dále nevztahuje na poškození vlivem nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností, nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným.
10. Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.
11. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána.
12. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.
13. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.
14. Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený společností OMICRON, svářecí stroje s.r.o.
15. Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji : datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošlá záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník.
16. **Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol.**
17. V případě opakování stejné závady na jednom stroji a stejném dílu je nutná konzultace se servisním technikem společnosti OMICRON, svářecí stroje s.r.o.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku

Výrobce	OMICRON, svářecí stroje s.r.o.			
Název a typ výrobku	OMI 205P	OMI 215P	OMI 225P	OMI 245P
Výrobní číslo stroje				
Výrobní číslo DPS				
Datum výroby				
Kontroloval				
Razítko OTK				

Záruční list

Datum prodeje	
Razítko a podpis prodejce	

Záznam o provedeném servisním zákroku

Datum převzetí servisem	Datum provedení opravy	Číslo reklamačního protokolu	Podpis pracovníka

Ujištění distributora o vydání prohlášení o shodě

Výrobce: **OMICRON, svářecí stroje s.r.o.**

Ujištění distributora o tom, že výrobce vydal na níže uvedené stanovené výrobky prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Svařovací stroje MIG/MAG: **OMI 205, OMI 215, OMI 225, OMI 245**

Výrobce: **OMICRON - svářecí stroje, s.r.o.**

Zahradníčkova 1385/2

674 01 Třebíč

V Třebíči 6.5.2002



OMICRON - svářecí stroje, s.r.o.
Zahradníčkova 1385/2, 674 01 Třebíč
Česká republika
Tel.fax: 420-568 853 213
www.omc.cz