

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
NÁVOD K OBSLUZE



GAMA 1350, 1550, 1750, 1950

Český výrobce svářecích strojů

www.omc.cz

OBSAH

| | |
|--|------|
| 1. Obsah | 2 |
| 2. Úvod | 3 |
| 3. Popis | 3 |
| 4. Technická data | 3 |
| 5. Omezení použití | 3 |
| 6. Bezpečnostní pokyny | 4-5 |
| 7. Instalace | 6 |
| 8. Připojení do napájecí sítě | 6 |
| 9. Ovládací prvky | 7 |
| 10. Uvedení do provozu metoda MMA | 7-8 |
| 11. Uvedení do provozu metoda TIG | 8-10 |
| 12. Svařovací kabely | 10 |
| 13. Svařovací hořák TIG | 11 |
| 14. Seznam náhradních dílů obrázků | 12 |
| 15. Seznam náhradních dílů rozpiska | 12 |
| 16. Než začnete svařovat | 11 |
| 17. Údržba | 11 |
| 18. Upozornění na možné závady | 11 |
| 19. Objednání náhradních dílů | 12 |
| 20. Použité graf. symboly na výrobním štítku | 12 |
| 21. Prodlužovací kabel, elektrocentrála | 12 |
| 22. Elektrotechnické schéma | 13 |
| 23. Poskytnutí záruky | 14 |
| Osvědčení JKV a záruční list | 15 |

2. ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si náš výrobek. Před uvedením do provozu si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Pro neoptimálnější a dlouhodobé použití musíte přísně dodržovat instrukce pro použití a údržbu zde uvedené. Ve Vašem zájmu Vám doporučujeme, abyste údržbu a případné opravy svěřil naší servisní organizaci, neboť má dostupné příslušné vybavení a speciálně vyškolené pracovníky. Všechny naše stroje a zařízení jsou předmětem dlouhodobého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo upravit jejich výrobu nebo vybavení.

3. POPIS

GAMA 1350 až GAMA 1950 jsou profesionální svařovací inventory určené ke svařování metodami MMA (obalenou elektrodou) a TIG s dotykovým startem (svařování v ochranné atmosféře netavicí se elektrodou). Tedy jsou to zdroje svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Inventory jsou řešeny jako přenosné zdroje svařovacího proudu. Stroje GAMA jsou jednofázové invertorové zdroje chráněné proti přetížení účinnou nadproudovou ochranou. Dále jsou vybaveny elektronickými funkcemi HOTSTART (pro snadnější zapálení oblouku) a ANTISTICK (zabraňuje přilepení elektrody). Gama 1350 až GAMA 1950 jsou především určeny do výroby, údržby či na montáže. Svařovací stroje GAMA jsou v souladu s příslušnými normami a nařízeními Evropské Unie a České republiky.

4. TECHNICKÁ DATA

Tabulka 1

| Technická data | GAMA 1350 | GAMA 1550 | GAMA 1750 | GAMA 1950 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Vstupní napětí 50-60 Hz (+20% -15%) | 1 x 230V | 1 x 230V | 1 x 230V | 1x 230V |
| Rozsah svářecího proudu | 10A - 130A | 10A - 150A | 10A - 170A | 10V- 190V |
| Napětí na prázdko | 80V - 90V | 80V - 90V | 80V - 90V | 80V – 90V |
| Zatěžovatel 45% | | | 170A | 25% 190A |
| Zatěžovatel 60% | | 150A | 150A | 150A |
| Zatěžovatel 100% | 130A | 130A | 130A | 130A |
| Síťový proud / 60% | 17.4A | 20A | 20A | 20A |
| Příkon / 60% | 4.0KVA | 4.7KVA | 4.7KVA | 4.7 KVA |
| Jištění | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Krytí | IP 23 | | | |
| Třída izolace | F | | | |
| Normy | EN 60974-1 EN 50119 | | | |
| Rozměry D-Š-V mm | D = 300 Š = 143 V = 220 | | | |
| Hmotnost | 5.7 kg | 5.8 kg | 5.9 kg | 6.0 kg |

5. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 - 1)

Použití svařovacích strojů GAMA je typicky přerušované, kdy se využívá neefektivnější pracovní doby pro svařování a doby klidu pro umístění svařovaných částí, přípravných operací apod. Tyto svařovací stroje jsou zkonstruovány zcela bezpečně k zatěžování max. GAMA 1350 = 130A, GAMA 1550 = 150A/60%, GAMA 1750 = 170A/45% GAMA 1950 = 190A/25% nominálního proudu. po dobu práce 60% resp.45% z celkové doby užití. Směrnice uvádí dobu zatížení v 10 minutovém cyklu. Za 60% pracovní cyklus zatěžování se považuje 6 min. z deseti minutového časového úseku a 4 minuty probíhá chlazení. Jestliže je povolený pracovní cyklus překročen, bude v důsledku nebezpečného přehřátí přerušeno termostatem, v zájmu ochrany komponentů svářečky. Toto je indikováno rozsvícením žluté kontrolky na předním ovládacím panelu stroje. Po několika minutách, kdy dojde k ochlazení zdroje a žlutá kontrolka zhasne, je stroj připraven pro opětovné použití. Svařovací stroje GAMA jsou konstruovány v souladu s ochrannou úrovní IP 23.



6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Svařovací stroje GAMA 1350 až GAMA 1950 musí být používány výhradně pro sváření. Jiné neodpovídající použití je zakázáno. Jejich obsluha je povolena pouze vyškoleným a zkušeným osobám. Pracovník musí dodržovat normy CEI 26.9 HD 407 , ČSN 050601, 1993, ČSN 050630, 1993 a bezpečnostní ustanovení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a bezpečnost třetí strany.



Prevence před úrazem elektrickým proudem

- Neprovádějte opravy svářecího stroje při provozu a je-li zapojen do el. sítě.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte stroj ze sítě.
- Svařovací stroje GAMA musí být obsluhováni a provozováni kvalifikovaným personálem.
- Všechna připojení musí souhlasit s platnými předpisy (CEI 26-10 HD 427), českými a evropskými normami a zákony zabráňující úrazům.
- Nesvařujte ve vlhkém prostředí nebo za deště.
- Nepoužívejte opotřebené nebo poškozené svařovací kabely.
- Kontrolujte svařovací a napájecí kabely a ujistěte se, že jejich izolace není poškozena, nebo nejsou vodiče volné ve spojích.
- Nesvařujte se svařovacími a napájecími kabely, které mají nedostatečný průřez. Nepokračujte ve svařování, jestliže jsou kabely přehřáté, zabráníte rychlému opotřebením izolace.
- Nikdy se nedotýkejte částí el. obvodu
- Po skončení svařování opatrně odpojte svařovací kabely a hořák od stroje a zabraňte kontaktu s uzemněnými částmi.



Zplodiny a plyny při svařování - bezpečnostní pokyny

- Zajistěte čistotu pracovní plochu a odvětrávání od veškerých plynů vytvářených během sváření, zejména v uzavřených prostorách.
- Umístěte svařovací soupravu do dobře větraných prostor.
- Odstraňte veškerý lak, nečistoty a mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování, aby se zabránilo uvolňování toxických plynů.
- Pracovní prostory vždy dobře větrejte.
- Nesvařujte v místech, kde je podezření z úniku zemního či jiných výbušných plynů, nebo blízko u spalovacích motorů.
- Nepřibližujte svařovací zařízení k vanám určeným pro odstraňování mastnoty a kde se používají hořlavé látky a vyskytují se výpary trichlorethylenu nebo jiného chloru, jež obsahují uhlovodíky, používané jako rozpouštědla, neboť svařovací oblouk a produkované ultrafialové záření s těmito parami reagují a vytvářejí vysoce toxické plyny.



Ochrana před zářením, popáleninami a hlukem

- Nikdy nepoužívejte nefunkční nebo poškozené ochranné pomůcky.
- Nedívejte se na svářecí oblouk bez vhodného ochranného štítu nebo helmy.
- Chraňte své oči speciální svařovací kuklou opatřenou ochranným tmavým sklem (ochranný stupeň 9 – 14 EN 169).
- Ihned odstraňte nevyhovující ochranné tmavé sklo. Umístujte průhledné čiré sklo před ochranné tmavé sklo za účelem jeho ochrany.
- Nesvařujte před tím, než se ujistíte, že všechny osoby ve vaší blízkosti jsou vhodně chráněny.
- Vždy používejte ochranný oděv a kožené rukavice abyste zabránili spáleninám a zraněním při manipulaci s materiálem. Používejte ochranná sluchátka nebo ušní vylpně.



Zabránění požáru a exploze

- Odstraňte z pracovního prostředí všechny hořlaviny. Nesvářejte v blízkosti hořlavých materiálů a tektutin nebo v prostředí s výbušnými plyny.
- Nemějte na sobě oděv nasáklý olejem nebo mastnotou, mohlo by dojít k jejich vznícení.
- Nesvařujte materiály které obsahovaly hořlavé látky, nebo ty které vytváří při zahřátí toxické či hořlavé páry. I malé množství těchto látek může způsobit explozi.
- Nikdy nepoužívejte kyslík k vyfoukávání kontejnerů a nádob.
- Vyvarujte se svařování v uzavřených prostorech nebo dutinách ,kde by se mohl vyskytovat zemní či jiný výbušný plyn.
- Mějte blízko vašeho pracoviště hasicí přístroj.
- Nikdy nepoužívejte kyslík ve svařovacím hořáku, ale vždy jen netečné plyny a jejich směsi, nebo CO₂.



Nebezpečí spojené s elektromagnetickým polem

- Magnetické pole vytvářené přístrojem určené ke svařování může být nebezpečné lidem s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a s podobnými zařízeními. Tito lidé musí přiblížení k zapojenému přístroji konzultovat se svým lékařem.
- Nepřibližujte k přístroji hodinky, nosiče magnetických dat, hodiny apod., pokud je v provozu. Mohlo by dojít v důsledku působení magnetického pole k trvalým poškozením těchto přístrojů.
- Svařovací stroje jsou ve shodě s ochrannými požadavky stanovenými směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Zejména se shoduje s technickými předpisy normy EN 50199 a předpokládá se jeho široké použití ve všech průmyslových oblastech, ale není pro domácí použití! V případě použití v jiných prostorách než průmyslových mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 50199, 1995 čl.9). Jestliže dojde k elektromagnetickým poruchám, je povinností uživatele nastatou situaci vyřešit. V některých případech je náprava v zavedení vhodných filtrů do přívodní šňůry.



Suroviny a odpad

- Tyto stroje jsou postaveny z materiálů, které neobsahují toxické nebo jedovaté látky pro uživatele.
- Během likvidační fáze by měl být přístroj rozložen a jeho jednotlivé komponenty by měly být rozděleny podle typu materiálu, ze kterého byly vyrobeny.



Manipulace a uskladnění stlačených plynů

- Vždy se vyhněte kontaktu mezi kabely přenášejícími svářecí proud a lahvemi se stlačeným plynem a jejich uskladňovacími systémy.
- Vždy uzavírejte ventily na lahvích se stlačeným plynem, pokud je zrovna nebudete používat.
- Ventily na lahvi inertního plynu by měly být úplně otevřeny, aby mohly být v případě nebezpečí použity vypínací systémy.
- Zvýšená opatrnost by měla být při pohybu s lahví stlačeného plynu, aby se zabránilo poškozením a úrazům, jež by mohly vést ke zranění.
- Nepokoušejte se plnit lahve stlačeným plynem, vždy používejte příslušné regulátory tlakové redukce a vhodné báze s příslušnými konektory.
- V případě že chcete získat další informace, konzultujte bezpečnostní pokyny týkající se používání s stlačených plynů dle norem ČSN 07 83 05 a ČSN 07 85 09.

7. INSTALACE

Místo instalace pro systém by mělo být pečlivě zváženo, aby byl zajištěn bezpečný a po všech stránkách vyhovující provoz. Uživatel je zodpovědný za instalaci a používání systému v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Stroje GAMA je nutné chránit před vlhkem a deštěm, mechanickým poškozením a případnou ventilací sousedních strojů, nadměrným přetěžováním a hrubým zacházením. Před instalací systému by měl uživatel zvážit možné elektromagnetické problémy na pracovišti, zejména Vám doporučujeme, aby jste se vyhnuli instalaci svařovací soupravy blízko: signálních, kontrolních a telefonních kabelů, rádiových a televizních přenašečů a přijímačů, počítačů, kontrolních a měřících zařízení, bezpečnostních a ochranných zařízení. Osoby s kardiostimulátory, pomůckami pro neslyšící a podobně musí konzultovat přístup k zařízení v provozu se svým lékařem. Při instalaci zařízení musí být okolní prostředí v souladu s ochrannou úrovní tj. IP 23 (IEC 529). Tento systém je chlazen prostřednictvím nucené cirkulace vzduchu a musí být proto umístěn na takovém místě, kde vzduch může snadno proudit strojem.



8. PŘIPOJENÍ DO NAPÁJECÍ SÍTĚ

- **Před připojením svářečky do sítě se ujistěte, že hodnota napětí a frekvence napájení v síti odpovídá napětí na výrobním štítku přístroje a že je hlavní vypínač svářečky v pozici „0“.**


UPOZORNĚNÍ!

- Používejte pouze originální přípojovací vidlice svářečky pro připojení do sítě. Svařovací stroje GAMA jsou konstruovány pro připojení k síti 230V.
- **Jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající průřez kabelu a zásadně ne s menším průřezem než je originální kabel dodávaný s přístrojem.**
- Po zapnutí hlavního vypínače svítí zelená kontrolka na předním panelu.

Pokud potřebuje te napájet svařovací stroj ve větší vzdálenosti od sítě je možno použít adaptér ADAP25. Adaptér je napájen 3x400V a převede napětí na 230V. Je vybaven dvěma zásuvkami na toto napětí. Na prodlužovacím kabelu 3x400V jsou poloviční ztráty než na prodloužení 230V. Výstup 230V z adaptéru je jističen na proud 25A.

9. OVLÁDACÍ PRVKY

Obr. 1

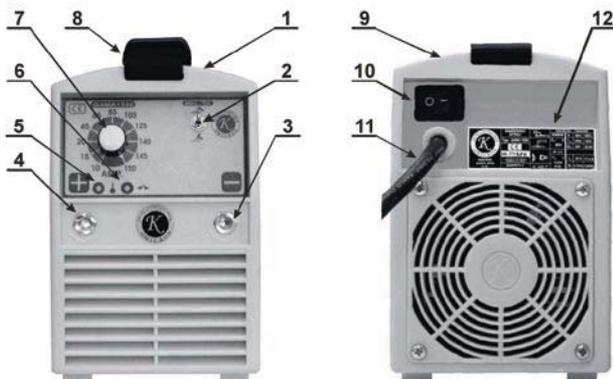

1. Plast přední čelo
2. Přepínač metod MMA – TIG
3. Rychlospojka výstup minus pól
4. Rychlospojka výstup plus pól
5. Kontrolka přehřátí(žlutá)
6. Kontrolka zapnutí(zelená)
7. Regulace proudu
8. Popruh
9. Plast zadní čelo
10. Hlavní vypínač
11. Kabel přívodní PKG 001

10. UVEDENÍ DO PROVOZU METODA MMA

Stroje GAMA 1350 až GAMA 1950 svařují se všemi druhy elektrod s bazickým, rutilovým a kyselým obalem. Vyjímku tvoří elektrody s celulozovým obalem. Dle druhu elektrod se určuje polarita zapojení svařovacích kabelů. Zapojení polarity doporučuje výrobce elektrod a je uvedeno na obalu.

Nastavení ovladacích prvků pro metodu MMA

Přepínač metod obr.1, poz.2 přepneme do polohy MMA (symbol držáku elektrod s elektrodou).

Při popsaném nastavení se aktivuje funkce „HOT START“ která usnadňuje zapalování oblouku. Nastavení proudu se provádí knoflíkem obr.1, poz.7. Hodnoty jsou znázorněny na stupnici označené AMP. Svařovací kabely připojíme do rychlospojek a pootočením dotáhneme. (Polarita dle druhu elektrod). Před zapnutím hlavního vypínače se přesvědčte že kabely ani držák elektrod nemají poškozenou izolaci. S poškozenou izolací kabelů nebo držákem elektrod zásadně nesvařujte.

Zemní kličestě připojíme na svařovaný materiál na očištěné místo. Špatný kontakt způsobuje zahřívání kleští a kabelů, jejich předčasné opotřebení, nestabilní a špatně hořící oblouk.

Vidlici zastrčíme do zásuvky kterou předtím zkontrolujeme zda odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku svářečky.

- Zapněte hlavní vypínač
- Knoflíkem obr.1, poz.7. Nastavte velikost proudu dle druhu a průměru elektrod.
- Oblouk se zapaluje krátkým škrtnutím o svařovaný materiál.
- Před opakovaným zapálením je nutno elektrodu odklepnout od strusky o nevodivou podložku.

Elektrody skladujeme v suchu, popřípadě je před svářením vysušíme.

Používání svařovacích kabelů na různé délky a proudy tabulka 2. Hodnoty jsou orientační.

Tabulka 2

| Průřez kabelu | Délka kabelu | Max.proud | Elektroda |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 16mm ² | 3m | 174A | 3,2mm |
| 25mm ² | 5m | 254A | 4,0mm |
| 35mm ² | 10m | 338A | 4,0mm |

Upozornění

Při zapnutí hlavním vypínači jsou svařovací kabely i držák s elektrodou stále pod napětím. Držák s elektrodou odkládejte na nevodivou a nehořlavou podložku.

Během svařování nesahejte holou rukou na svařenec je pod napětím!

Při odkládání držáku s elektrodou dbejte zvýšené pozornosti na žhavý konec elektrody

Tabulka 3 poze orientační

| Průměr elektrody mm | E-B 121 EN499-E 38 3 B | E-K EN 499-E 35 A A | E-R 117 EN 499-E 38 A R |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Proud A | Proud A | Proud A |
| 2,0 | 60 - 80 | 65 - 80 | 40 - 70 |
| 2,5 | 80 - 100 | 80 - 100 | 60 - 100 |
| 3,2 | 110 - 140 | 100 - 130 | 80 - 120 |
| 4,0 | 140 - 170 | 170 - 210 | 140 - 170 |
| 5,0 | 190 - 200 | 210 - 270 | |
| Proud | stejnoseměrný | stenoseměrný | stejnoseměrný/střídavý |
| Polarita držáku elektrod | plus pól | mínus pól | mínus pól |

Použitá intenzita proudu pro různé průměry elektrod je zobrazeno v tabulce 3 a pro různé typy svařování jsou hodnoty:

- Vysoké pro svařování vodorovně
- Střední pro svařování nad úrovní hlavy
- Nízké pro svařování vertikální směrem dolů a pro spojování malých předehřátých materiálů
- Přibližná indikace průměrného proudu užívaného při svařování elektrodami pro běžnou ocel je dána následujícím vzorcem: $I = 50 \times (e - 1)$


I = intenzita svářecího proudu

e = průměr elektrody

Příklad pro elektrodu s průměrem 4 mm $I = 50 \times (4 - 1) = 50 \times 3 = 150A$

Držení elektrody při svařování:


Obrázek 2

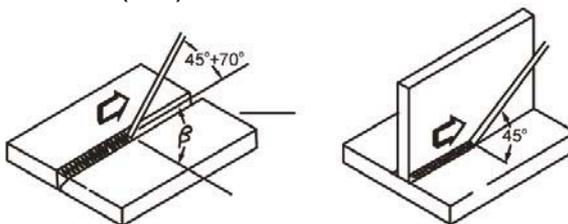

Příprava základního materiálu:

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obráku 3.

| s (mm) | a (mm) | d (mm) | α (°) |
|--------|--------|----------|-------|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 | 0 | s/2(max) | 0 |
| 3-12 | 0-1,5 | 0-2 | 60 |

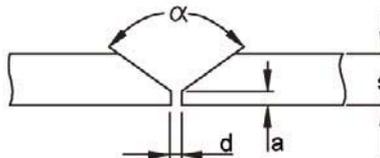

11. UVEDENÍ DO PROVOZU METODA TIG DC

Metoda TIG DC je svařování stejnosměrným proudem netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu. Oblouk hoří mezi wolfr. elektrodou a svařovaným materiálem. Do tavné lázně se přidává materiál stejného složení jako materiál svařovaný. Tato metoda se používá na jemné svařování drobných dílců, plechů, drátů a profilů z běžných ocelí, nerezových ocelí, niklu, mědi, titanu a slitin těchto kovů. (mimo hliníku a jeho slitin).

Nastavení ovládacích prvků pro metodu TIG DC

Přepínač obr.1, poz.2 přepneme do polohy TIG(symbol TIG hořáku). Nastavení proudu se provádí knoflíkem obr.1, poz.7. Hodnoty jsou znázorněny na vnitřní stupnici označené AMP

Svařovací hořák TIG zapojíme do rychlospojky obr.1 poz.3, označené jako - pól. a pootočením dotáhneme. Převlečnou matici obr.9 poz.4, přišroubujeme na vývod z redukčního ventilu a dotáhneme. Plyn pouštíme přes ventil na rukojeti obr.9 poz.1, otočením nebo stiskem dle typu hořáku. Průtok plynu se nastavuje v rozmezí 5 až 15 l/min, dle svařovaného materiálu a nastavených parametrů.

Zemnicí kabel připojíme do rychlospojky obr.1 poz. 4, označené jako + pól a pootočením dotáhneme. Zemnicí kleště připevníme na svařovaný materiál na očištěné místo bez koroze a barvy. Špatný kontakt způsobuje zahřívání kabelů i kleští a jejich předčasné opotřebení. Špatně se zapaluje oblouk a sváry vykazují horší kvalitu.

Oblouk se zapaluje jemným škrtnutím wolframovou elektrodou o svařovaný materiál. Přídavný materiál začneme přidávat až po nastavení materiálu a vytvoření lázně. Po skončení sváření nechte proudit plyn 5 až 10 vteřin na wolframovou elektrodu z důvodů ochlazení. Po skončení sváření zastavte ventil na redukčním ventilu i na láhvi.


Upozornění: při zapojených kabelech a zapnutém hlavním vypínači je zemnicí kabel i elektroda hořáku pod napětím. Hořák odkládejte na nevodivou a nehořlavou podložku.

Svařovací kabely a svařovací hořák TIG se prodávají jako zvláštní příslušenství na objednávání.

Používejte wolframové elektrody s 2% thoria označené červeným proužkem. Hrot elektrody se brousí do kužele úhel dle tabulky 5. Broušení elektrody provádějte na jemnozrnném kotouči určeném pro broušení wolframových elektrod obr.4. Délka hrotu by měla odpovídat 1.5 až 2 násobku průměru elektrody.

Úprava wolframové elektrody


Obr. 4

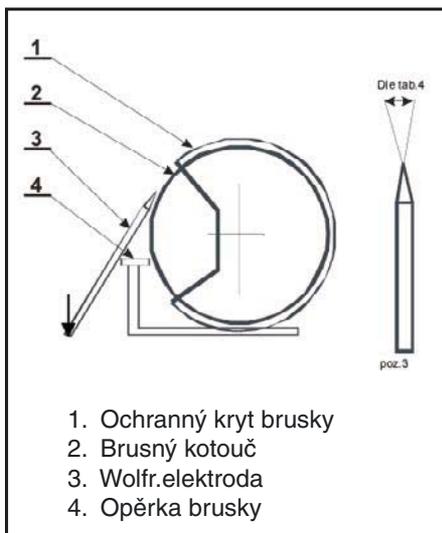

Tabulka 5 pouze orientační hodnoty

| Proud A | Úhel stupně (°) |
|---------------|-------------------|
| 20 A | 30° |
| 20 A - 100 A | 60° - 90° |
| 100 A - 200 A | 90° - 120° |
| 200 A a více | 120° |

Obr. 5 Obr. 5A

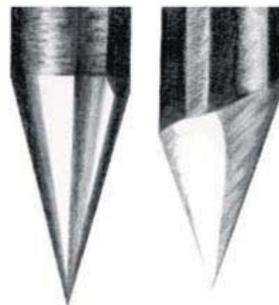

Broušení wolframové elektrody:

Správnou volbou wolframové elektrody a její přípravou ovlivníme vlastnosti svařovacího oblouku, geometrii sváru a životnost elektrody. Elektrodu je nutné jemně brousit v podélném směru dle obrázku 4. Obrázek 5 znázorňuje vliv broušení elektrody na její životnost. Jemné a rovnoměrné broušení elektrody v podélném směru – trvanlivost až 17 hodin

Obrázek 5A – hrubé a nerovnoměrné broušení v příčném směru - trvanlivost 5 hodin

Ochranný plyn:


Pro svařování metodou TIG je nutné použít Argon o čistotě 99,99%. Množství průtoku určete dle tabulky 6.

Tabulka 6

| Svař. proud (A) | Průměr elektrody | Svařovací hubice | | Průtok plynu l/min |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | n o | mm | |
| 6-70 | 1,0 mm | 4/5 | 6/8,0 | 5-6 |
| 60-140 | 1,6 mm | 4/5/6 | 6,5/8,0/9,5 | 6-7 |
| 120-240 | 2,4 mm | 6/7 | 9,5/11,0 | 7-8 |

Držení svařovacího hořáku při svařování:

Obr. 6

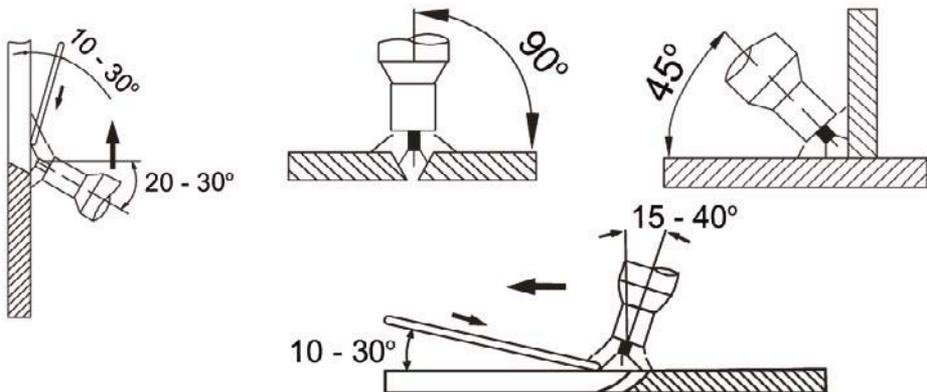


Příprava základního materiálu:

V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty pro přípravu materiálu. Rozměry určete dle obrázku 7.

Obr. 7


Tabulka 7

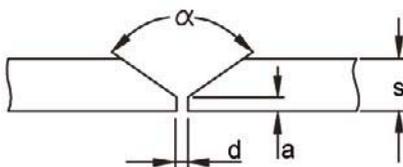

| s (mm) | a (mm) | d (mm) | α ($^{\circ}$) |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,5(max) | 0 |
| 4-6 | 1-1,5 | 1-2 | 60 |


12. SVAŘOVACÍ KABELY

Obr. 8


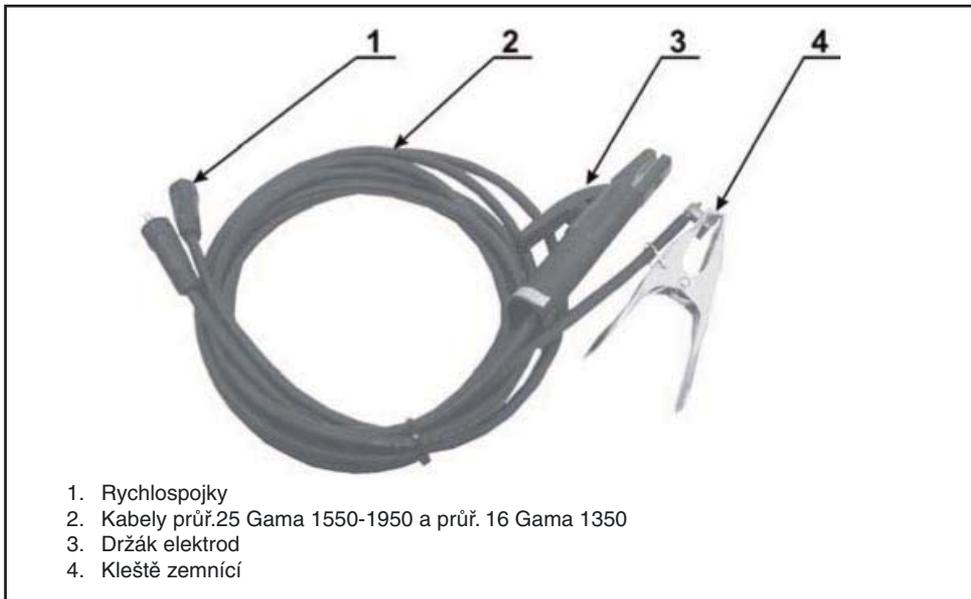


13. SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIG

Obr. 9

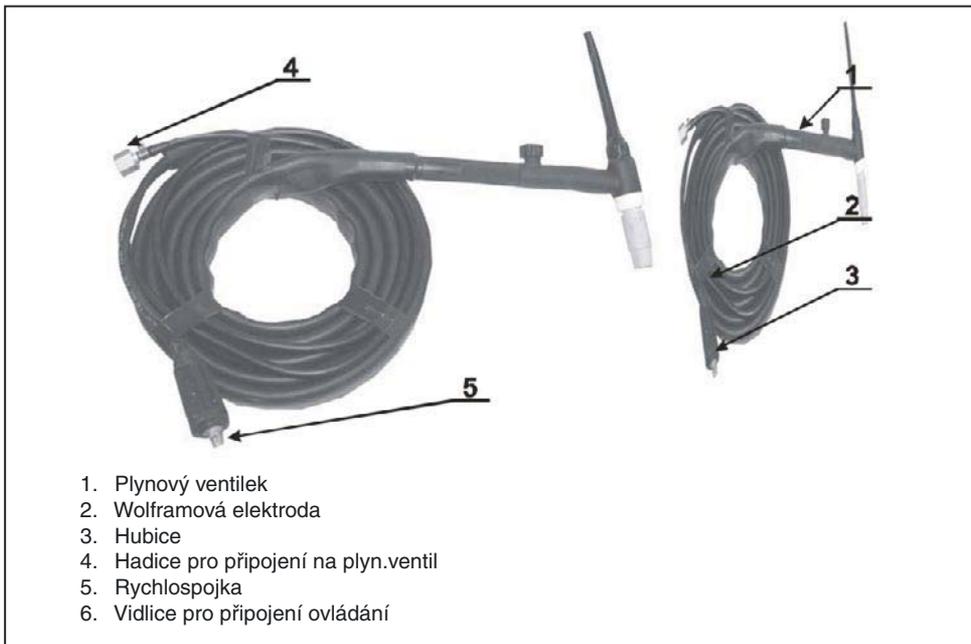

14. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ GAMA 1350 AŽ 1950

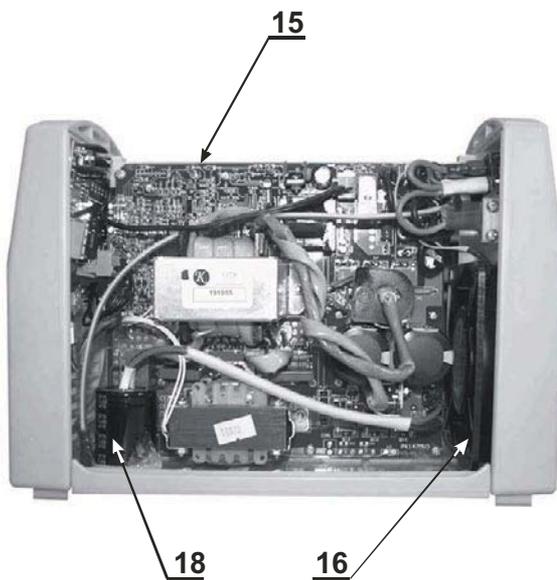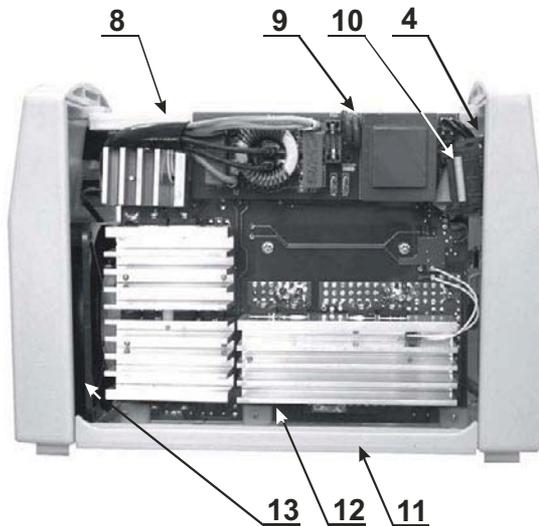

15. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ GAMA 1350 AŽ GAMA 1950 - rozpiska

| Pozice | Název | Objednací číslo |
|--------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Plast panel přední čelo | 19018 |
| 2 | Knoflík CK21 žlutý | 10311 |
| 3 | Popruh 002 z přeskou 40 | 10377 |
| 4 | KTC 506HV4 DPS | 10092 |
| 4,1 | KTC 506HV4 DPS | |
| 4,2 | KTC 506HV4 DPS | |
| 4,3 | KTC 506HV4 DPS | |
| 5 | Samolepka panel GAMA1350 | 11017 |
| 5,1 | Samolepka panel GAMA 1550 | 11016 |
| 5,2 | Samolepka panel GAMA 1750 | 11184 |
| 5,3 | Samolepka panel GAMA 1950 | 11015 |
| 6 | Samolepka poloplast znak větší „K“ | 11001 |
| 7 | Rychlospojka CX0030 panelová | 10205 |
| 8 | Plast výztuha žlutá krátká | 11152 |
| 9 | KTC 505 odrušovač DPS | 10071 |
| 10 | KAB 013 20 žil. Propoj | 10791 |
| 11 | Plast dno krátké žluté | 11142 |
| 12 | KTC 150 SMD DPS / GAMA 1350 | 10051 |
| 12,1 | KTC 1550L SMD DPS / GAMA 1550 | 10106 |
| 12,2 | KTC 1900L SMD DPS / GAMA 1750/1950 | 10079 |
| 13 | Ventilátor DP200A 2123 | 10261 |
| 14 | PKG 001 3x2.5 | 10034 |
| 15 | Přepínač 2x16A kolébkový | 631050 |
| 16 | Samolepka štítek GAMA 1350 | 10885 |
| 16,1 | Samolepka štítek GAMA 1550 | 10886 |
| 16,2 | Samolepka štítek GAMA 1750 | 11183 |
| 16,3 | Samolepka štítek GAMA 1950 | 10884 |



16. NEŽ ZAČNETE SVAŘOVAT

DŮLEŽITÉ: před zapnutím svářečky zkontrolujte ještě jednou, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá výrobnímu štítku. Nastavte svařovací napětí s použitím regulace napětí (obr. 1 poz. 7) a hlavním vypínačem zdroje (obr. 1 pos. 10) Stroj GAMA je připraven k použití.

POZOR, při zapnutém hlavním vypínači jsou svařovací kabely pod napětím!



17. ÚDRŽBA

Varování: Před tím, než provedete jakoukoli kontrolu uvnitř stroje odpojte jej od elektrické sítě.

Náhradní díly

Originální náhradní díly byly speciálně navrženy pro naše zařízení. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit rozdílnosti ve výkonu nebo redukovat předpokládanou úroveň bezpečnosti. Odmítáme převzít odpovědnost za použití neoriginálních náhradních dílů.

Zdroj svařovacího proudu

Jelikož jsou tyto systémy zcela statické, dodržujte následující pokyny:

Pravidelně odstraňujte nashromážděnou nečistotu a prach z vnitřní části stroje za použití stlačeného vzduchu. Nesměřujte vzduchovou trysku přímo na elektrické komponenty, mohlo by dojít k jejich poškození. Provádějte pravidelné prohlídky, abyste zjistili jednotlivé opotřebované kabely nebo volná spojení, která jsou příčinou přehřívání a možného poškození stroje. **U svařovacích strojů je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za půl roku pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500, 1990 a ČSN 056030, 1993.**

18. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ZÁVADY

Přívodní šňůra a svařovací hořák jsou považovány za nejčastější příčiny poruch. V případě problémů postupujte následovně:

1. Zkontrolujte hodnotu dodávaného napětí v síti
2. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel dokonale připojen k vidlici a hlavnímu vypínači
3. Zkontrolujte, zda jsou pojistky, nebo jistič v pořádku
4. Zkontrolujte zda následující části nejsou vadné:
 - hlavní vypínač v rozvodné síti
 - napájecí vidlice
 - hlavní vypínač stroje
5. Zkontrolujte svařovací hořák a jeho části:

Poznámka: I přes Vaše technické dovednosti je nezbytné pro opravu stroje Vám doporučit kontaktovat vyškolený personál a naše servisní technické oddělení.

19. OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Pro bezproblémové objednání náhradních dílů uvádějte:

Objednací číslo dílu

Název dílu


Typ stroje

Výrobní číslo stroje

Příklad: 1 kusy obj. číslo 10261 ventilátor pro stroj GAMA 1550


20. GRAFICKÉ SYMBOLY NA VÝKONNOSTNÍM ŠTÍTKU

Obr. 11

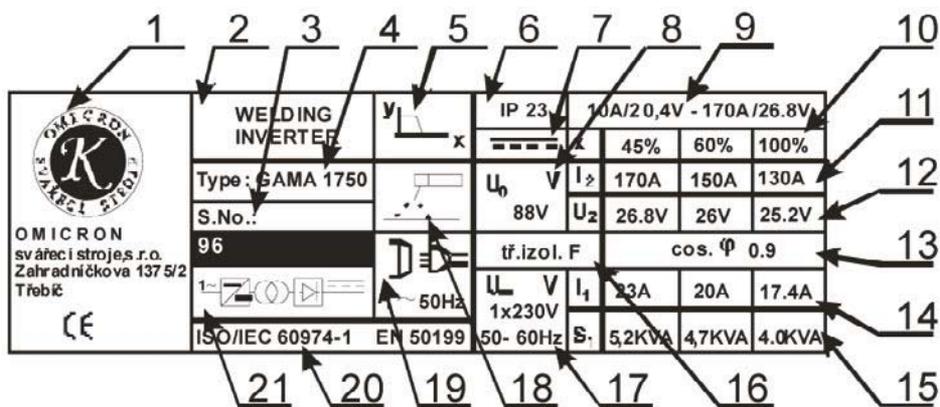

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Výrobce | 12. Jmenovité svařovací napětí |
| 2. Určení stroje | 13. Účinek |
| 3. Výrobní číslo | 14. Vstupní proud |
| 4. Typ stroje | 15. Instalovaný výkon |
| 5. Zdroj s klesající charakteristikou | 16. Třída izolace |
| 6. Stupň krytí | 17. Jmenovité napětí a frekvence |
| 7. Stejnoseměrné napětí | 18. Metoda svařování |
| 8. Napětí naprázdno | 19. Připojení vidlicí |
| 9. Rozsah svařovacího napětí a proudu | 20. Čísla norem |
| 10. Doba zatížení | 21. Jednofázový usměrněný zdroj |
| 11. Jmenovitý svařovací proud | |

21. ELEKTROTECHNICKÉ SCHÉMA STROJŮ GAMA 1350 až 1950

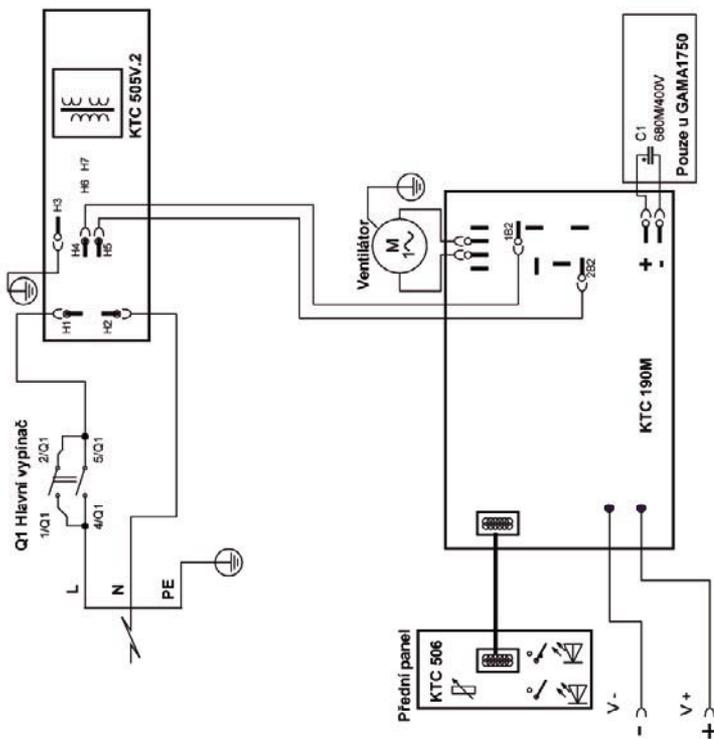

| | |
|--|----------------------------|
| Název: Schema GAMA 1150 - 1750 | Číslo výkresu: ES - 0013 |
| Kreslil: Zdeněk Kučák | Líst: 1/1 Datum: 20.8.2006 |
| Autor: OMCRON - svedřecí stroje s.r.o. Třebíč Zahradní č. 1375/2 | |

22. PRODLUŽOVACÍ KABEL, ELEKTROCENTRÁLA

Dlouhý prodlužovací kabel zapříčiňuje ztráty napětí, které snižují maximální napětí dosažené strojem při svařování obalenou elektrodou. Tento efekt nastává především při svařování vyšším proudem a projevuje se přerušováním proudu. Používejte prodlužovací kabely dle uvedené tabulky tím omezíte přehřívání a napěťové ztráty kabelu. Kvůli velkému přehřívání nenechávejte kabel namotaný na cívce při svařování většími proudy. Průřez vodičů prodlužovacího kabelu musí odpovídat velikosti proudu I1.

PRODLUŽOVACÍ KABEL

| | |
|--------|-------------------------|
| 0-5m | 3 x 1,5 mm ² |
| 5-25m | 3 x 2,5 mm ² |
| 25-50m | 3 x 4 mm ² |

ELEKTROCENTRÁLA

| TYP | GAMA 1350,1550,1750,1950 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Jmenovitá napětí | 230V |
| Rozsah napájecího napětí +20 (276V) | -15 (195,5V) |
| Pojistky | 16 A pomalé |
| Napájecí kabel | 3 x 2,5 mm ² max. 3 m |
| Elektrocentrála | Min 6,5 kW |

Napájecí napětí uvedené na štítku svářečky, zapojení a typ síťové zástrčky musí odpovídat napětí v síti! Síťové pojistky musí mít vypínací hodnotu větší, než je hodnota vstupního proudu I1. Délku prodlužovacího kabelu volte podle potřeby. Použijete-li delší než je třeba, nenechávejte jej navinutý na cívce ale rozviňte jej celý. Při ponechaném kabelu v klubu se chová jako cívka a dochází zde ke ztrátám napětí.

23. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

1. Záruční doba strojů GAMA 1350, GAMA 1550, GAMA 1750, GAMA 1950 je výrobcem stanovena na 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
2. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
3. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
4. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad.
5. Za vadu nelze například uznat:
6. Poškození transformátoru, nebo usměrňovače vlivem nedostatečné údržby svařovacího hořáku a následného zkratu mezi hubicí a průvlakem.
7. Mechanické poškození svařovacího hořáku vlivem hrubého zacházení atd.
8. Záruka se dále nevztahuje na poškození vlivem nesplněním povinností majitele, jeho nekuřivosti, nebo sníženými schopnostmi, nedodržení předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byt i přechodným.
9. Při údržbě a opravách stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.
10. V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. V opačném případě nebude záruka uznána.
11. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.
12. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.
13. Záruční servis může provádět jen servisní technik proškolený a pověřený společností OMICRON, svářecí stroje s.r.o.
14. Před vykonáním záruční opravy je nutné provést kontrolu údajů o stroji : datum prodeje, výrobní číslo, typ stroje. V případě že údaje nejsou v souladu s podmínkami pro uznání záruční opravy, např. prošla záruční doba, nesprávné používání výrobku v rozporu s návodem k použití atd., nejedná se o záruční opravu. V tomto případě veškeré náklady spojené s opravou hradí zákazník.
15. **Nedílnou součástí podkladů pro uznání záruky je řádně vyplněný záruční list a reklamační protokol.**

V případě opakovaní stejné závady na jednom stroji a stejném dílu je nutná konzultace se servisním technikem společnosti OMICRON, svářecí stroje s.r.o.

| Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku | |
|---|---|
| Výrobce | OMICRON, svářecí stroje s.r.o. |
| Název a typ výrobku | GAMA 1350 GAMA 1550 GAMA 1750 GAMA 1950 |
| Výrobní číslo stroje | |
| Datum výroby | |
| Kontroloval | |
| | |

| Záruční list | |
|---------------------------|--|
| Datum prodeje | |
| Razítko a podpis prodejce | |

| Záznam o provedené servisní opravě | | | |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Datum převzetí servisem | Datum provedení opravy | Číslo reklamačního protokolu | Podpis pracovníka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Ujištění distributora o vydání prohlášení o shodě |
|---|
| <p>Výrobce: OMICRON, svářecí stroje s.r.o.</p> <p>Ujištění distributora o tom, že výrobce vydal na níže uvedené stanovené výrobky prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.</p> <p>Svařovací stroje MMA, TIG DC: GAMA 1350, GAMA 1550, GAMA 1750, GAMA 1950</p> <p>Výrobce: OMICRON - svářecí stroje, s.r.o. Zahradníčkova 1385/2 674 01 Třebíč</p> <p>V Třebíči 30. 7. 2007</p> |



OMICRON - svářecí stroje, s.r.o.

Zahradníčkova 1375/2

674 01 Třebíč

tel./fax: + 420 568 851 563 / +420 568 851 561

www.omc.cz